


DAIKIN



Referentni vodič za instalatera

R32 Split sustav

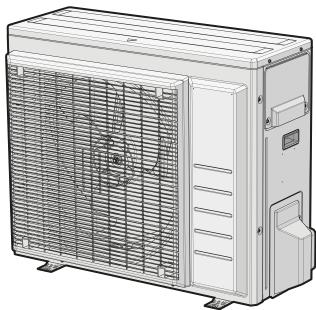

**RZAG35A2V1B
RZAG50A2V1B
RZAG60A2V1B**

Referentni vodič za instalatera
R32 Split sustav

hrvatski

Sadržaj

Sadržaj

| | |
|---|-----------|
| 1 Opće mjere opreza | 3 |
| 1.1 O dokumentaciji..... | 3 |
| 1.1.1 Značenje upozorenja i simbola | 3 |
| 1.2 Za instalatera..... | 3 |
| 1.2.1 Općenito..... | 3 |
| 1.2.2 Mjesto postavljanja | 4 |
| 1.2.3 Rashladno sredstvo | 5 |
| 1.2.4 Slana voda | 6 |
| 1.2.5 Voda..... | 6 |
| 1.2.6 Električno | 6 |
| 2 O dokumentaciji | 7 |
| 2.1 O ovom dokumentu | 7 |
| 2.2 Pregled referentnog vodiča za instalatera..... | 7 |
| 3 O pakiranju | 7 |
| 3.1 Pregled: O pakiranju..... | 7 |
| 3.2 Vanjska jedinica | 8 |
| 3.2.1 Za raspakiravanje vanjske jedinice | 8 |
| 3.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske jedinice | 8 |
| 4 O jedinici | 8 |
| 4.1 Pregledni prikaz: O jedinici..... | 8 |
| 4.2 Identifikacija..... | 8 |
| 4.2.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica..... | 9 |
| 5 Priprema | 9 |
| 5.1 Pregled: Priprema | 9 |
| 5.2 Priprema mesta ugradnje | 9 |
| 5.2.1 Zahtjevi mesta za postavljanje vanjske jedinice..... | 9 |
| 5.2.2 Dodatni zahtjevi mesta za postavljanje vanjske jedinice u hladnoj klimi | 10 |
| 5.2.3 Duljina i visinska razlika cjevovoda rashladnog sredstva | 10 |
| 5.3 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva | 11 |
| 5.3.1 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva..... | 11 |
| 5.3.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo..... | 11 |
| 5.4 Priprema električnog ožičenja | 11 |
| 5.4.1 O pripremi električnog ožičenja..... | 11 |
| 6 Instalacija | 11 |
| 6.1 Pregled: Postavljanje..... | 11 |
| 6.2 Otvaranje jedinice..... | 11 |
| 6.2.1 Više o otvaranju jedinica | 11 |
| 6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice..... | 12 |
| 6.3 Montaža vanjske jedinice | 12 |
| 6.3.1 O vješanju vanjske jedinice..... | 12 |
| 6.3.2 Mjere opreza kod vješanja vanjske jedinice..... | 12 |
| 6.3.3 Priprema konstrukcije za postavljanje..... | 12 |
| 6.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice | 12 |
| 6.3.5 Priprema odvoda kondenzata | 12 |
| 6.3.6 Za sprečavanje prevrtanja vanjske jedinice | 13 |
| 6.4 Priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva..... | 13 |
| 6.4.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo | 13 |
| 6.4.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva | 13 |
| 6.4.3 Smjernice pri spajanju rashladnog cjevovoda..... | 14 |
| 6.4.4 Smjernice za savijanje cijevi | 14 |
| 6.4.5 Za proširivanje otvora cijevi | 14 |
| 6.4.6 Korištenje zapornog ventila i servisnog priključka | 15 |
| 6.4.7 Spojevi između vanjskih i unutarnjih jedinica pomoću redukcija..... | 15 |
| 6.4.8 Za priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva na vanjsku jedinicu..... | 16 |
| 6.5 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva | 16 |
| 6.5.1 O provjeri cjevovoda rashladnog sredstva | 16 |
| 6.5.2 Mjere opreza pri ispitivanju cijevi rashladnog sredstva | 16 |
| 6.6 Punjenje rashladnog sredstva | 17 |
| 6.6.1 O izmjeni rashladnog sredstva..... | 17 |
| 6.6.2 O rashladnom sredstvu | 17 |
| 6.6.3 Mjere opreza kod punjenja rashladnog sredstva | 17 |
| 6.6.4 Za određivanje dodatne količine rashladnog sredstva | 18 |
| 6.6.5 Za određivanje količine kompletног punjenja | 18 |
| 6.6.6 Za punjenje dodatnog rashladnog sredstva | 18 |
| 6.6.7 Za pričvršćivanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima | 18 |
| 6.7 Spajanje električnog ožičenja | 18 |
| 6.7.1 Više o spajanju električnog ožičenja | 18 |
| 6.7.2 Mjere opreza za spajanje električnog ožičenja | 18 |
| 6.7.3 Smjernice za spajanje električnog ožičenja | 19 |
| 6.7.4 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja | 19 |
| 6.7.5 Za spajanje električnog ožičenja vanjske jedinice | 20 |
| 6.8 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice | 20 |
| 6.8.1 Za dovršetak postavljanja vanjske jedinice | 20 |
| 6.8.2 Za zatvaranje vanjske jedinice | 20 |
| 6.9 O kompresoru..... | 20 |
| 7 Konfiguracija | 21 |
| 7.1 Funkcija spremnosti za štednju struje | 21 |
| 7.1.1 O funkciji spremnosti za štednju struje | 21 |
| 7.1.2 Postupak uključivanja funkcije spremnosti za štednju struje | 21 |
| 8 Puštanje u pogon | 21 |
| 8.1 Pregled: puštanje u pogon | 21 |
| 8.2 Mjere opreza kod puštanja u rad | 21 |
| 8.3 Kontrolni popis prije puštanja u pogon | 21 |
| 8.4 Kontrolni popis tijekom puštanja u pogon | 22 |
| 8.5 Za probni rad | 22 |
| 8.6 Uključivanje vanjske jedinice | 22 |
| 9 Predaja korisniku | 22 |
| 10 Održavanje i servisiranje | 22 |
| 10.1 Pregled: održavanje i servisiranje | 22 |
| 10.2 Mjere opreza pri održavanju | 22 |
| 10.3 Popis provjera za godišnje održavanje unutarnje jedinice | 22 |
| 11 Uklanjanje problema | 22 |
| 11.1 Pregled: uklanjanje problema | 22 |
| 11.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji | 23 |
| 11.3 Rješavanje problema na temelju simptoma | 23 |
| 11.3.1 Simptom: Jedinice mogu pasti, vibrirati ili praviti buku | 23 |
| 11.3.2 Simptom: jedinica NE grijе i ne hlađi prema očekivanom | 23 |
| 11.3.3 Simptom: Propuštanje vode | 23 |
| 11.3.4 Simptom: Električno propuštanje | 23 |
| 11.3.5 Simptom: Jedinica NE radi ili je oštećena pregaranjem | 23 |
| 11.3.6 Simptom: Unutarnja jedinica radi samo sa stalnom brzinom ventilatora, nije moguće mijenjati brzinu ventilatora | 23 |
| 11.3.7 Simptom: Jedinica prelazi u način rada Odleđivanja čak i kada izmjenjivač topline nije zaleden | 23 |
| 11.4 Pogrešna dijagnoza svjetleće diode na tiskanoj pločici vanjske jedinice | 23 |
| 12 Odlaganje na otpad | 24 |
| 12.1 Pregledni prikaz: Zbrinjavanje otpada | 24 |
| 12.2 Za ispumpavanje | 24 |
| 12.3 Za pokretanje i zaustavljanje prinudnog hlađenja | 24 |
| 12.3.1 Da se pokrene/zaustavi prisilno hlađenje korištenjem 'ON/OFF' sklopke unutarnje jedinice | 24 |
| 12.3.2 Da se pokrene/zaustavi prisilno hlađenje korištenjem korisničkog sučelja unutarnje jedinice | 24 |
| 13 Tehnički podaci | 25 |
| 13.1 Električka shema | 25 |

| | |
|--|----|
| 13.2 Shema cjevovoda..... | 26 |
| 13.2.1 Shema cjevovoda: vanjska jedinica | 26 |

| | |
|-------------------|-----------|
| 14 Rječnik | 27 |
|-------------------|-----------|

1 Opće mjere opreza

1.1 O dokumentaciji

- Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi.
- Mjere opreza opisane u ovom dokumentu obuhvaćaju vrlo važne teme, stoga ih pažljivo slijedite.
- Postavljanje sustava i sve aktivnosti opisane u priručniku za postavljanje i u referentnom vodiču za instalatera MORA izvesti ovlašteni instalater.

1.1.1 Značenje upozorenja i simbola

| | |
|--|--|
| | OPASNOST Označuje situaciju koja rezultira smrću ili teškom ozljedom. |
| | OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati strujnim udarom opasnim po život. |
| | OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati opeklinama zbog ekstremno visokih ili niskih temperatura. |
| | OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati eksplozijom. |
| | UPOZORENJE Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati smrću ili teškom ozljedom. |
| | UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL |
| | OPREZ Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati manjom ili srednje teškom ozljedom. |
| | OBAVIEST Označuje situaciju koja bi mogla rezultirati oštećenjem opreme ili imovine. |
| | INFORMACIJE Označuje korisne savjete ili dodatne informacije. |

| Simbol | Objašnjenje |
|--------|---|
| | Prije postavljanja, pročitajte priručnik za postavljanje i rukovanje, i list uputa za ožičenje. |
| | Prije izvođenja radova na održavanju i servisnih zadataka, pročitajte servisni priručnik. |
| | Za više informacija pogledajte referentni vodič za instalatera i korisnika. |

1.2 Za instalatera

1.2.1 Općenito

Ako NISTE sigurni kako se uređaj instalira ili kako se njime rukuje, обратите se svom zastupniku.



OBAVIEST

Nepravilno postavljanje ili pričvršćivanje opreme ili dodatnog pribora može izazvati strujni udar, kratki spoj, curenje, požar ili druga oštećenja opreme. Upotrijebljavajte samo dodatni pribor, opcionalnu opremu i rezervne dijelove koje je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin.



UPOZORENJE

Pobrinite se da postavljanje, testiranje i upotrijebljeni materijali udovoljavaju važećim zakonima (povrh uputa opisanih u dokumentaciji tvrtke Daikin).



OPREZ

Nosite odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (zaštitne rukavice, sigurnosne naočale...) prilikom instalacije, održavanja ili servisiranja sustava.



UPOZORENJE

Rasparajte i bacite plastične vrećice za pakiranje kako se nitko ne bi njima igrao, a pogotovo djeca. Mogući rizik: gušenje.



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

- Tijekom i odmah nakon rada NE dodirujte cjevovod rashladnog sredstva ili vode te unutarnje dijelove. Mogli bi biti prevrući ili prehladni. Ostavite ih da se vrate na normalnu temperaturu. Ako ih morate dirati, nosite pritom zaštitne rukavice.
- NE dodirujte nikakva rashladna sredstva koja slučajno isteku.



UPOZORENJE

Poduzmite odgovarajuće mјere kako jedinica ne bi postala sklonište malim životinjama. U kontaktu s električnim dijelovima male životinje mogu izazvati neispravnosti u radu, pojavu dima ili vatre.



OPREZ

NE dirajte ulaz zraka ni aluminijска krilca uređaja.



OBAVIEST

- NE stavljajte nikakve predmete ili opremu na gornju ploču jedinice.
- NE sjedite i NE stojte na jedinici te se NE penjite na nju.



OBAVIEST

Radove na vanjskoj jedinici najbolje je obavljati po suhom vremenu kako biste izbjegli prodiranje vode.

U skladu s važećim zakonima proizvodu će možda morati priložiti zapisnik koji sadrži barem informacije o održavanju, popravcima, rezultatima testova, razdobljima mirovanja,...

Također, na dostupnom mjestu uz proizvod MORA SE navesti barem sljedeće podatke:

- upute za isključivanje sustava u slučaju nužde
- naziv i adresu vatrogasaca, policije i bolnice
- naziv, adresu te brojeve dnevnih i noćnih telefona za dobivanje usluge.

1 Opće mjere opreza

U Europi se u standardu EN378 nalaze potrebne smjernice za ovaj zapisnik.

1.2.2 Mjesto postavljanja

- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Uvjerite se da mjesto postavljanja može podnijeti težinu uređaja i vibracije.
- Osigurajte dobro prozračivanje prostora. NEMOJTE zapriječiti ni jedan otvor za provjetravanje.
- Pazite da je uređaj niveliran.

Uređaj NE postavljajte na slijedećim mjestima:

- U potencijalno eksplozivnom okruženju.
- Na mjestima gdje strojevi stvaraju elektromagnetske valove. Elektromagnetski valovi mogu poremetiti sustav upravljanja i prouzročiti greške u radu opreme.
- Na mjestima gdje postoji opasnost od požara zbog curenja zapaljivih plinova (primjer: razrjeđivač ili benzin), ugljičnih vlakana, zapaljive prašine.
- Na mjestima gdje nastaju korozivni plinovi (primjer: sumporovodik). Korozija bakrenih cijevi ili zavarenih dijelova može prouzročiti istjecanje rashladnog sredstva.

Upute za opremu koja koristi rashladno sredstvo R32

Ako je primjenjivo.



UPOZORENJE

- NEMOJTE probušiti ili spaliti.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo R32 ne sadrži nikakav miris.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen tako da se sprječi mehaničko oštećenje i u dobro provjetranoj prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач) i koja ima dolje navedenu veličinu prostora.



OBAVIJEST

- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve koji su već bili korišteni.
- Spojevi u instalaciji napravljeni između dijelova rashladnog sustava trebaju biti dostupni u svrhu održavanja.



UPOZORENJE

Sa sigurnošću utvrđite da su instalacija, servisiranje, održavanje i popravci u skladu s uputama iz Daikin i s važećim zakonskim propisima (na primjer s nacionalnim pravilnikom za plinove) i da su ih izvršili samo ovlaštene osobe.

Minimalne udaljenosti instalacije



OBAVIJEST

- Cjevovod mora biti zaštićen od fizičkog oštećenja.
- Instalacija cjevovoda mora biti minimalne duljine.




UPOZORENJE

Ako uređaj sadrži rashladno sredstvo R32, tada površina poda prostorije u kojoj se uređaj postavlja, radi i spremi MORA biti veća od minimalne površine poda definirane u donjoj tablici A (m^2). To se odnosi na:

- Unutarnje jedinice bez osjetnika za curenje rashladnog sredstva; kod unutarnje jedinice sa osjetnikom za curenje rashladnog sredstva, pogledajte Priručnik za postavljanje
- Vanjske jedinice postavljene ili pohranjene u zatvorenom prostoru (primjerice: zimski vrt, garaža, strojarnica)
- Cjevovod u neprovjetravanim prostorima

Određivanje minimalne površine poda

- 1 Odredite ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu (= tvorničko punjenje rashladnog sredstva $\textcircled{1}$ + $\textcircled{2}$ količina dodatnog punjenja).

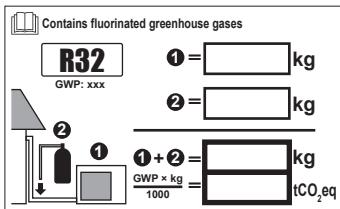


- 2 Odredite koji graf ili tablicu želite upotrijebiti.

- Za unutarnje jedinice: Je li uređaj postavljen na strop, zid ili stoji na podu?
- Za vanjske jedinice postavljene ili spremljene u zatvorenom prostoru, i cjevovode u neprovjetravim prostorijama, to ovisi o visini postavljanja:

| Ako je visina postavljanja... | Tada koristite graf ili tablicu za... |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| <1,8 m | Jedinice koje stoje na podu |
| 1,8 ≤ x < 2,2 m | Jedinice postavljene na zid |
| ≥ 2,2 m | Jedinice postavljene na strop |

- 3 Koristite graf ili tablicu da odredite minimalnu površinu poda.

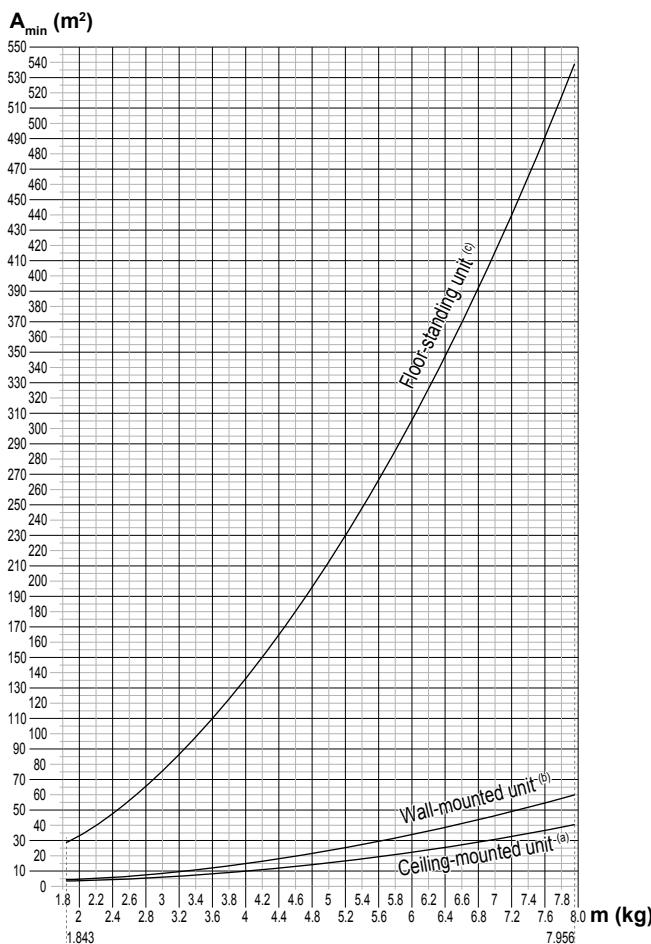

| Ceiling-mounted unit ^(a) | |
|-------------------------------------|-----------------|
| m (kg) | $A_{min} (m^2)$ |
| ≤1.842 | — |
| 1.843 | 3.64 |
| 2.0 | 3.95 |
| 2.2 | 4.34 |
| 2.4 | 4.74 |
| 2.6 | 5.13 |
| 2.8 | 5.53 |
| 3.0 | 5.92 |
| 3.2 | 6.48 |
| 3.4 | 7.32 |
| 3.6 | 8.20 |
| 3.8 | 9.14 |
| 4.0 | 10.1 |
| 4.2 | 11.2 |
| 4.4 | 12.3 |
| 4.6 | 13.4 |
| 4.8 | 14.6 |
| 5.0 | 15.8 |
| 5.2 | 17.1 |
| 5.4 | 18.5 |
| 5.6 | 19.9 |
| 5.8 | 21.3 |
| 6.0 | 22.8 |
| 6.2 | 24.3 |
| 6.4 | 25.9 |
| 6.6 | 27.6 |
| 6.8 | 29.3 |
| 7.0 | 31.0 |
| 7.2 | 32.8 |
| 7.4 | 34.7 |
| 7.6 | 36.6 |
| 7.8 | 38.5 |
| 7.956 | 40.1 |

| Wall-mounted unit ^(b) | |
|----------------------------------|-----------------|
| m (kg) | $A_{min} (m^2)$ |
| ≤1.842 | — |
| 1.843 | 4.45 |
| 2.0 | 4.83 |
| 2.2 | 5.31 |
| 2.4 | 5.79 |
| 2.6 | 6.39 |
| 2.8 | 7.41 |
| 3.0 | 8.51 |
| 3.2 | 9.68 |
| 3.4 | 10.9 |
| 3.6 | 12.3 |
| 3.8 | 13.7 |
| 4.0 | 15.1 |
| 4.2 | 16.7 |
| 4.4 | 18.3 |
| 4.6 | 20.0 |
| 4.8 | 21.8 |
| 5.0 | 23.6 |
| 5.2 | 25.6 |
| 5.4 | 27.6 |
| 5.6 | 29.7 |
| 5.8 | 31.8 |
| 6.0 | 34.0 |
| 6.2 | 36.4 |
| 6.4 | 38.7 |
| 6.6 | 41.2 |
| 6.8 | 43.7 |
| 7.0 | 46.3 |
| 7.2 | 49.0 |
| 7.4 | 51.8 |
| 7.6 | 54.6 |
| 7.8 | 57.5 |
| 7.956 | 59.9 |

m Ukupno punjenje rashladnog sredstva u sustavu
 A_{min} Minimalna površina poda
(a) Ceiling-mounted unit (= Jedinica postavljena na strop)
(b) Wall-mounted unit (= Jedinica postavljena na zid)

(c) Floor-standing unit (= Jedinica koja стоји на поду)

1.2.3 Rashladno sredstvo

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.



OBAVIJEST

Pobrinite se da cjevovod za rashladno sredstvo udovoljava važećim zakonima. U Europi vrijedi standard EN378.



OBAVIJEST

Pazite da vanjske cijevi i priključci NE BUDU izloženi naprezanju.



UPOZORENJE


Tijekom testiranja NIKAD proizvod ne izlažite tlaku višem od maksimalnog dopuštenog (kao što je naznačeno na nazivnoj pločici jedinice).



UPOZORENJE

U slučaju istjecanja rashladnog sredstva poduzmite odgovarajuće mjere opreza. Ako rashladni plin curi, odmah prozračite prostor. Mogući rizici:

- Prekomjerna koncentracija rashladnog sredstva u zatvorenoj prostoriji može prouzročiti manjak kisika.
- Ako rashladni plin dođe u kontakt s vatrom, može nastati otrovni plin.

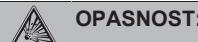

OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Prepumpavanje – Curenje rashladnog sredstva. Ako želite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

- **NEMOJTE** koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom možete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. **Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.
- Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.



UPOZORENJE

UVIJEK prikupite otpadna rashladna sredstva. NE ispuštajte ih izravno u okoliš. Za vakuumiranje instalacije upotrijebite vakuumsku sisaljku.



OBAVIJEST

Nakon priključivanja svih cijevi provjerite ne curi li negdje plin. Za detekciju istjecanja plina upotrijebite dušik.



OBAVIJEST

- Da se izbjegne prekid rada kompresora, **NEMOJTE** puniti rashladno sredstvo preko navedene količine.
- Pri otvaranju rashladnog sustava, s rashladnim sredstvom se **MORA** postupati u skladu s važećim propisima.



UPOZORENJE

U sustavu ne smije biti kisika. Rashladno sredstvo može se puniti tek nakon testa curenja i vakuumskog isušivanja.

- U slučaju potrebe za dodatnim punjenjem pogledajte nazivnu pločicu jedinice. Na njoj je navedena vrsta i potrebna količina rashladnog sredstva.
- Ova jedinica tvornički je napunjena rashladnim sredstvom. Ovisno o veličini i duljini cijevi neki sustavi zahtijevaju dodatno punjenje rashladnog sredstva.

1 Opće mjere opreza

- Upotrebljavajte alate isključivo za vrstu rashladnog sredstva koja se rabi u sustavu kako biste osigurali otpor tlaka i spriječili ulazak stranih tvari u sustav.
- Tekuće rashladno sredstvo punite na sljedeći način:

| Ako | Tada |
|--|---|
| Postoji sifonska cijev (tj. na cilindru je oznaka "opremljen sifonom za punjenje tekućine") | Punite tako da je cilindar u uspravnom položaju.  |
| NEMA sifonske cijevi | Punite tako da je cilindar okrenut naopako.  |

- Polako otvorite cilindre rashladnog sredstva.
- Napunite tekućim rashladnim sredstvom. Dodavanje sredstva u plinovitom obliku moglo bi onemogućiti ispravan rad.



OPREZ

Pri dovršetku postupka punjenja rashladnog sredstva ili u stanci, odmah zatvorite ventil spremnika rashladnog sredstva. Ako ventil NIJE odmah zatvoren, preostali tlak može napuniti dodatno rashladno sredstvo. **Moguća posljedica:** Pogrešna količina rashladnog sredstva.

1.2.4 Slana voda

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.



UPOZORENJE

Odabir slane vode MORA biti u skladu s važećim propisima.



UPOZORENJE

U slučaju istjecanja slane vode poduzmite odgovarajuće mјere opreza. Ako slana voda istječe, odmah prozračite prostor i obratite se svom lokalnom dobavljaču.



UPOZORENJE

Temperatura u okolini unutar jedinice može postati puno veća od sobne temperature, npr. 70°C. U slučaju istjecanja slane vode, vrući dijelovi unutar jedinice mogu dovesti do opasne situacije.



UPOZORENJE

Upotreba i instalacija uređaja MORA biti u skladu sa sigurnosnim mjerama opreza i mjerama za zaštitu okoliša utvrđenima primjenjivim propisima.

1.2.5 Voda

Ako je primjenjivo. Za više informacija pogledajte priručnik za postavljanje ili referentni vodič za instalatera uređaja.



OBAVIJEST

Kvaliteta vode mora biti u skladu sa EU Direktivom 98/83/EZ.

1.2.6 Električno



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

- Potpuno isključite napajanje prije skidanja poklopca s razvodne kutije, spajanja bilo kakvih elektroinstalacija ili dodirivanja električnih dijelova.
- Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 1 minute pa izmjerite napon na stezaljkama električnog kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u shemi ožičenja.
- NE dodirujte električne komponente mokrim rukama.
- NE ostavljajte jedinicu bez nadzora kada je s nje uklonjen servisni poklopac.



UPOZORENJE

Ako NIJE tvornički ugrađen, u fiksno ožičenje MORA se ugraditi glavni prekidač ili drugi uređaj za odspajanje kod kojega dolazi do razdvajanja kontakata na svim polovima, čime se jamči potpuno odspajanje propisano za prenaponsku kategoriju III.



UPOZORENJE

- Upotrebljavajte SAMO bakrene žice.
- Uvjerite se da je vanjsko ožičenje u skladu s važećim zakonima.
- Sva ožičenja MORAJU biti provedena u skladu sa shemom ožičenja koja se isporučuje s proizvodom.
- NIKADA ne stišćite višežilne kable te se pobrinite da kabeli NE dolaze u dodir s cijevima i oštrim rubovima. Pazite da nema vanjskog naprezanja na priključne stezaljke.
- Obavezno instalirajte uzemljenje. NE uzemljujte uređaj na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Obavezno primijenite zaseban strujni krug. NIKADA ne dijelite izvor napajanja s nekim drugim uređajem.
- Provjerite jeste li postavili potrebne osigurače ili prekidače strujnog kruga.
- Obavezno instalirajte zaštitu od dozemnog spoja. Propuštajući da to učinite možete uzrokovati udar struje ili požar.
- Pri postavljanju zaštite od dozemnog spoja provjerite je li ona kompatibilna s inverterom (otporna na električne smetnje visokih frekvencija) kako bi se izbjeglo nepotrebno otvaranje zaštite od dozemnog spoja.



OPREZ

Prilikom spajanja električnog napajanja, spoj na uzemljenje mora biti izведен prije spajanja na napon. Kod odvajanja voda električnog napajanja, spojevi pod naponom se moraju rastaviti prije rastavljanja spoja na uzemljenje. Duljina vodiča između sidrenja električnog napojnog kabela i same redne stezaljke mora biti takva da se vodič pod naponom zategnu prije vodiča uzemljenja u slučaju da se naponski vodič izvuče iz obujmice sidrenja.

**OBAVIJEŠT**

Mjere opreza prilikom postavljanja ožičenja napajanja:



- NEMOJTE povezivati ožičenje različitih debljina s rednim stezalkama (labavi dijelovi u ožičenju napajanja mogu prouzročiti neuobičajenu toplinu).
- Kada spajate žice koje su iste debljine, činite to kako je prikazano na gornjoj slici.
- Za ožičenje upotrijebite namjensku žicu napajanja i dobro pričvrstite, a zatim osigurajte kako izvodna ploča ne bi bila pod vanjskim pritiskom.
- Za pričvršćivanje vijaka izvoda upotrijebite odgovarajući odvijač. Vijak s malom glavom oštetit će glavu pa odgovarajuće zatezanje neće biti moguće.
- Prekomjernim zatezanjem terminalnih vijaka možete ih oštetiti.

**UPOZORENJE**

- Po završetku radova na elektrici provjerite jesu li sve električne komponente i priključak u kutiji s električnim dijelovima dobro spojeni.
- Uvjerite se da su svi poklopci zatvoreni prije pokretanja jedinice.

**OBAVIJEŠT**

Postavljanje je moguće samo ako je napajanje trofazno, a kompresor se može uključiti, odnosno isključiti.

Ako postoji mogućnost reverzne faze nakon kratkotrajnog nestanka struje te ponovnog uključivanja napajanja tijekom rada uređaja, krug zaštite reverzne faze priključite lokalno. Rad uređaja u reverznoj fazi može pokvariti kompresor i druge dijelove.

Najnovije revizije priložene dokumentacije možete pronaći na regionalnim internetskim stranicama tvrtke Daikin ili zatražiti od trgovca.

Izvorna dokumentacija napisana je na engleskom jeziku. Svi ostali jezici su prijevodi.

Tehničko-inžinjerski podaci

- **Podset** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnim Daikin internetskim stranicama (javno dostupno).
- **Potpuni set** najnovijih tehničkih podataka dostupan je na Daikin extranetu (potrebna autentikacija).

2.2 Pregled referentnog vodiča za instalatera

| Poglavlje | Opis |
|---------------------------|---|
| Opće mjere opreza | Sigurnosne upute koje MORATE pročitati prije postavljanja |
| O dokumentaciji | Koja dokumentacija postoji za instalatore |
| O pakiranju | Kako raspakirati uređaj i ukloniti njegov pribor |
| O jedinicu | Kako identificirati jedinicu |
| Priprema | Što treba učiniti i znati prije odlaska na mjesto ugradnje |
| Postavljanje | Što treba učiniti i znati da biste instalirali sustav |
| Konfiguracija | Što treba učiniti i znati da biste nakon instaliranja konfigurirali sustav |
| Puštanje u rad | Što treba učiniti i znati da biste sustav pustili u rad nakon što je konfiguriran |
| Uručiti korisniku | Što dati i objasniti korisniku |
| Održavanje i servisiranje | Kako održavati i servisirati jedinice |
| Otklanjanje smetnji | Što učiniti u slučaju poteškoća |
| Zbrinjavanje otpada | Kako zbrinjavati otpisani sustav |
| Tehnički podaci | Tehnički podaci sustava |
| Tumač pojmova | Definicija izraza |

2 O dokumentaciji

2.1 O ovom dokumentu

**INFORMACIJE**

Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu.

Ciljana publiku

Ovlašteni instalateri

Komplet dokumentacije

Ovaj dokument dio je kompleta dokumentacije. Cijeli komplet obuhvaća:

▪ Opće mjere opreza:

- Sigurnosne upute koje MORATE pročitati prije postavljanja
- Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

▪ Priručnik za instalaciju vanjske jedinice:

- Upute za postavljanje
- Format: Papir (u kutiji s vanjskom jedinicom)

▪ Referentni vodič za instalatera:

- Priprema za instaliranje, referentni podaci,...
- Format: Digitalne datoteke na <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

3 O pakiranju

3.1 Pregled: O pakiranju

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti nakon što se kutija s vanjskom jedinicicom isporuči na mjesto postavljanja.

Imajte na umu slijedeće:

- Prilikom isporuke jedinicu TREBA pregledati zbog oštećenja. Svako oštećenje odmah MORATE prijaviti otpremnikovu agenciju za reklamacije.
- Dopremite zapakiranu jedinicu što bliže mjestu konačnog postavljanja da bi se spriječilo oštećenje prilikom transporta.
- Priredite unaprijed putanju po kojoj će se jedinica unijeti.
- Kod rukovanja uređajem, treba uzeti u obzir slijedeće:



Lomljivo, pažljivo rukujte uređajem.



Držite uređaj uspravno, da se izbjegne oštećenje.



Nemojte držati jedinicu na kiši i u vlažnim uvjetima.





Najmanje 2 osobe MORAJU nositi kutiju s jedinicom.

4 O jedinici


3.2 Vanjska jedinica

3.2.1 Za raspakiravanje vanjske jedinice

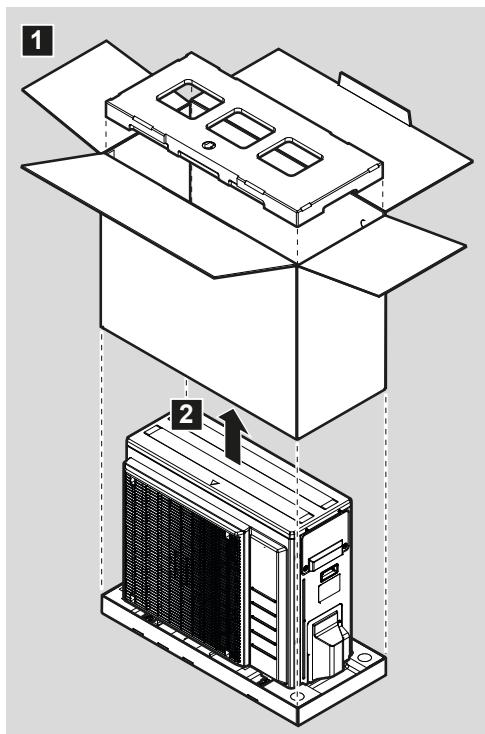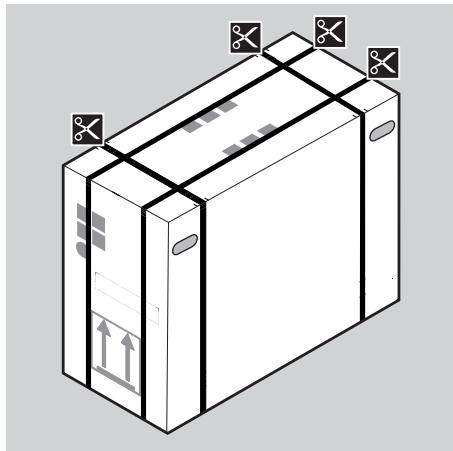


OPREZ

S vanjskom jedinicom postupajte samo na sljedeći način:

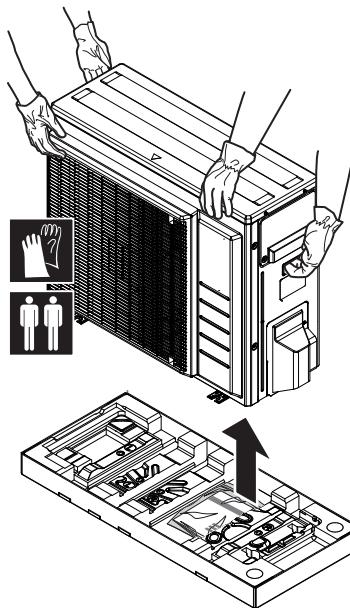

2 Uklonite pribor s dna paketa.

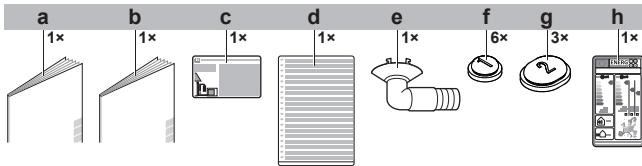

- a Opće mјere opreza
- b Priručnik za instalaciju vanjske jedinice
- c Naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima
- d Višejezična naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima
- e Izljevni čep (nalazi se na dnu kutije pakiranja)
- f Kapa za kondenzat (1)
- g Kapa za kondenzat (2)
- h Energetska naljepnica

4 O jedinici

UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.

4.1 Pregledni prikaz: O jedinici

Ovo poglavlje sadrži informacije o:

- Identifikacija vanjske jedinice

4.2 Identifikacija



OBAVIEST


Ako istovremeno postavljate ili servisirate više jedinica, pazite da NE zamjenite servisne ploče između različitih modела.

3.2.2 Za uklanjanje dodatnog pribora s vanjske jedinice

- 1 Podignite vanjsku jedinicu.

4.2.1 Identifikacijska oznaka: vanjska jedinica

Lokacija

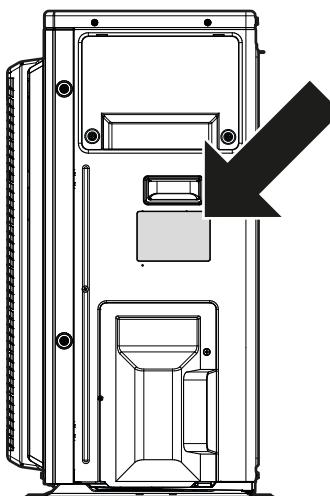

5 Priprema

5.1 Pregled: Priprema

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti i znati prije odlaska na mjesto postavljanja.

Daje informacije o:

- Priprema mjesta ugradnje
- Priprema cjevovoda za rashladno sredstvo
- Priprema električnog ožičenja

5.2 Priprema mjesta ugradnje

Jedinicu NE instalirajte na mjestima koja se često upotrebljavaju za rad. U slučaju građevinskih radova (npr. brušenje), pri kojima se stvara dosta prašine, jedinicu se MORA pokriti.

Odaberite mjesto za instaliranje s dovoljno prostora za donošenje i odnošenje jedinice s mesta.



OPREZ

- Provjerite može li mjesto postavljanja podnijeti težinu uređaja. Loše postavljanje je opasno. To može također uzrokovati vibracije i nenormalnu buku u radu.
- Ostavite dovoljno prostora za servisiranje.
- NEMOJTE postaviti jedinicu tako da je u dodiru sa stropom ili zidom, jer to može izazvati vibracije.
- Odaberite mjesto na kojem vrući/hladni zrak koji izlazi iz jedinice ili buka tijekom rada, NEĆE nikome smetati.
- Osigurajte dovoljno prostora oko uređaja za servisiranje i strujanje zraka.
- Izbjegavajte područja u kojima može doći do istjecanja zapaljivog plina ili proizvoda.

Postavite strujne kable najmanje 1 metar od televizora i radija da biste sprječili smetnje. Ovisno o radiovalovima, udaljenost od 3 metra možda NEĆE biti dovoljna.



UPOZORENJE

NEMOJTE stavljati ispod unutrašnje i/ili vanjske jedinice ništa što bi se moglo smočiti. U protivnom, kondenzacija na jedinici ili rashladnim cjevima, nečistoća filtra za zrak ili začepljenje odvoda mogu uzrokovati kapanje i smočiti ili oštetiti predmete koji se nalaze ispod.



UPOZORENJE

Uređaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).

5.2.1 Zahtjevi mjesta za postavljanje vanjske jedinice




INFORMACIJE

Pročitajte i sljedeće uvjete:

- Opći uvjeti o mjestu postavljanja. Pogledajte poglavljie "Opće mjere opreza".
- Uvjeti za cjevovod rashladnog sredstva (duljina, visinska razlika). Više potražite u ovome poglavljiju "Priprema".

Imajte na umu sljedeće smjernice za prostorni razmještaj:

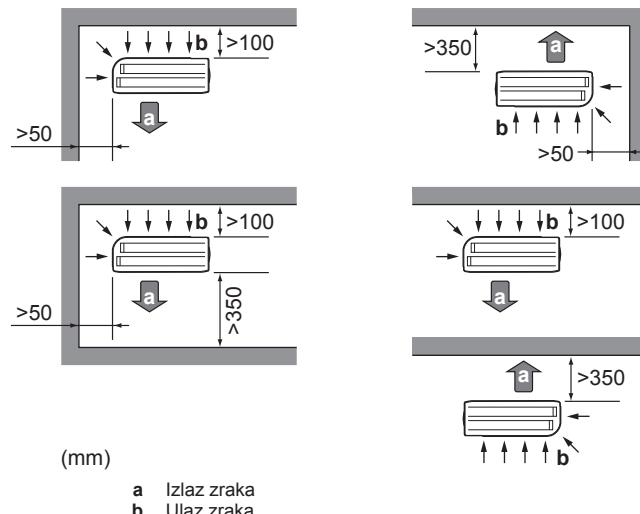

(mm)



OBAVIJEST

Visina zida na strani izlaza vanjske jedinice MORA biti ≤ 1200 mm.



OBAVIJEST

- NE slažite jedinicu jednu na drugu.
- NE vješajte jedinicu na strop.


Jaki vjetrovi (≥ 18 km/h) koji pušu prema izlazu za zrak na jedinici uzrokuju kratki spoj strujanja (usis ispušnog zraka). To može uzrokovati:

- slabljenje radnog učinka;
- često ubrzano zaledivanje u toku grijanja;
- prekid rada uslijed smanjenja niskog tlaka ili porasta visokog tlaka;
- kvar ventilatora (ako jaki vjetar neprekidno puše na ventilator, on se može početi okretati vrlo brzo dok se ne slomi).

Preporučuje se postavljanje vjetrobranske ploče kada je izlaz zraka izložen vjetru.

Preporučujemo postavljanje vanjske jedinice s ulazom zraka usmjerenim prema zidu, a NE izravno izloženom vjetru.

5 Priprema

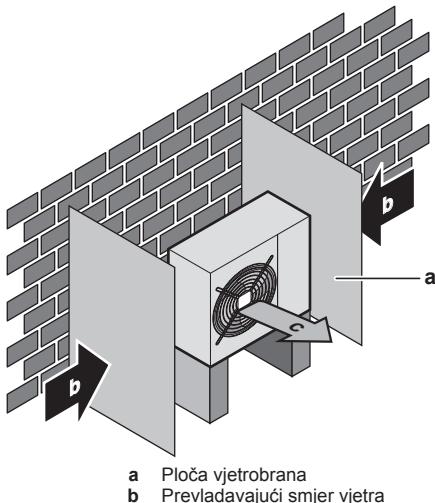

a Ploča vjetrobrana
b Prevladavajući smjer vjetra
c Izlaz zraka

Uređaj NE postavljajte na slijedećim mjestima:

- Izbjegavajte mesta osjetljiva na buku (npr. blizina spavaće sobe), tako da šumovi u toku rada ne uzrokuju probleme.

Napomena: Ako se zvuk mjeri pod uvjetima aktualne instalacije, izmjerena vrijednost može biti viša nego razina zvučnog tlaka navedena za Spektar zvuka u tehničkim podacima zbog okolnog šuma i refleksije zvuka.



INFORMACIJE

Razina tlaka zvuka je niža od 70 dBA.

- Na mjestima na kojima u atmosferi mogu nastati maglice mineralnih ulja, raspršene čestice ili pare. Plastični dijelovi se mogu oštetiti i prouzročiti procurivanje vode.


NE preporučujemo postavljanje jedinice na sljedeća mesta jer time možete skratiti vijek trajanja jedinice:

- Gdje napon mnogo varira
- U vozilima ili plovilima
- Gdje ima kiselih ili lužnatih para

Postavljanje na morskoj obali. Obavezno pazite da jedinica NIJE izravno izložena morskim vjetrovima. Time se sprječava korozija uslijed visokih razina soli u zraku, što može skratiti vijek trajanja jedinice.


Vanjsku jedinicu postavite dalje od izravnih vjetrova s mora.

Primjer: Iza zgrade.

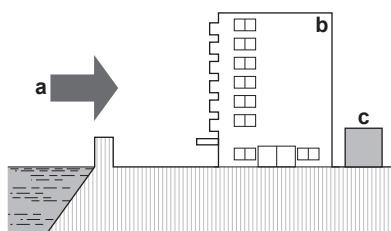

Ako je vanjska jedinica izložena izravnim vjetrovima s mora, postavite vjetrobran.

- Visina vjetrobrana $\geq 1,5 \times$ visina vanjske jedinice
- Kod postavljanja vjetrobrana uzmite u obzir prostor potreban za servisiranje.

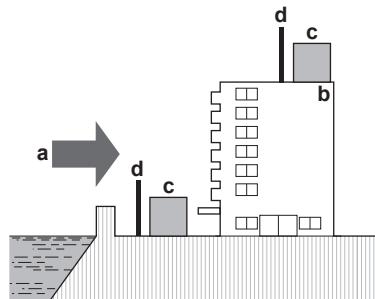


a Vjetar s mora
b Zgrada
c Vanjska jedinica
d Vjetrobran

Vanjska jedinica predviđena je samo za postavljanje na otvorenom prostoru i za temperature okoline od -20 do 52°C u načinu hlađenja te -20 do 24°C u načinu grijanja.

5.2.2 Dodatni zahtjevi mesta za postavljanje vanjske jedinice u hladnoj klimi

Zaštite vanjsku jedinicu od izravnih snježnih oborina i pobrinite se da vanjska jedinica NIKADA ne bude prekrivena snijegom.

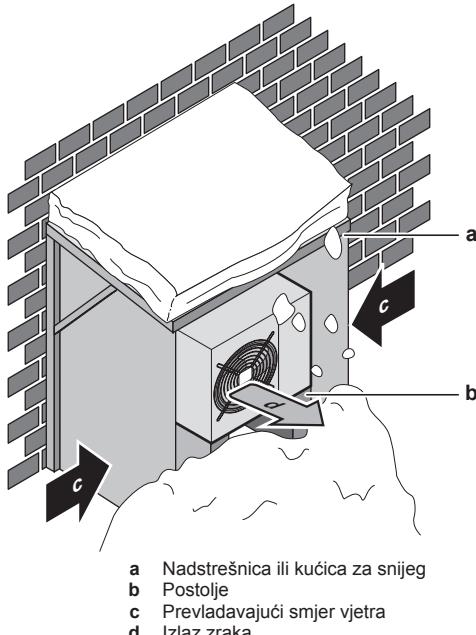

a Nadstrešnica ili kućica za snijeg
b Postolje
c Prevladavajući smjer vjetra
d Izlaz zraka

U svakom slučaju, ostavite najmanje 300 mm slobodnog prostora ispod jedinice. Osim toga, pazite da je jedinica postavljena najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega. Za više pojedinosti vidi "6.3 Montaža vanjske jedinice" na stranici 12.

U područjima sa jakim snježnim padalinama, kako je važno mjesto za postavljanje odabrati tako da snijeg NE MOŽE smetati jedinici. Ako postoji mogućnost da snijeg upada sa strane, osigurajte da snijeg NE MOŽE djelovati na zavojnicu izmjenjivača topline. Ako je potrebno, postavite nadstrešnicu za snijeg ili kućicu i postolje.

5.2.3 Duljina i visinska razlika cjevovoda rashladnog sredstva

| Što? | Razmak |
|----------------------------------|--------|
| Najveća dopuštena duljina cijevi | 50 m |

| Što? | Razmak |
|------------------------------------|--------|
| Najmanja dopuštena duljina cijevi | 3 m |
| Najveća dopuštena visinska razlika | 30 m |

5.3 Priprema cjevovoda rashladnog sredstva

5.3.1 Zahtjevi cjevovoda rashladnog sredstva



INFORMACIJE

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u poglavlju "Opće mjere opreza".

- Materijal cijevi:** Bešavne bakrene deoksidirane fosfornom kiselinom.

- Promjer cijevi:**

Upotrijebite iste promjere kao za spojeve na vanjskim jedinicama:

| Klasa | Cijev za tekućinu | Cjevovod plina |
|-------|-------------------|----------------|
| 35 | Ø6,4 | Ø9,5 |
| 50+60 | Ø6,4 | Ø12,7 |

- Stupanj tvrdoće i debeljina stjenke cijevi:**


| Vanjski promjer (Ø) | Stupanj tvrdoće | Debeljina (t) ^(a) | |
|---------------------|-----------------|------------------------------|--|
| 6,4 mm (1/4") | Napušteno (O) | ≥0,8 mm | |
| 9,5 mm (3/8") | | | |
| 12,7 mm (1/2") | | | |

(a) Ovisno o važećim propisima i maksimalnom radnom tlaku jedinice (vidi "PS High" na nazivnoj pločici jedinice), može biti potrebna veća debeljina cijevi.

5.3.2 Izolacija cjevovoda za rashladno sredstvo

- Kao izolacijski materijal koristite polietilensku pjenu:
 - s toplinskom propusnosti između 0,041 i 0,052 W/mK (0,035 i 0,045 kcal/mh°C)
 - čija toplinska otpornost je najmanje 120°C
- Debeljina izolacije

| Vanjski promjer cijevi (Ø _p) | Unutarnji promjer izolacije (Ø _i) | Debeljina izolacije (t) |
|--|---|-------------------------|
| 6,4 mm (1/4") | 8~10 mm | ≥10 mm |
| 9,5 mm (3/8") | 12~15 mm | |
| 12,7 mm (1/2") | 14~16 mm | |

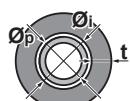

Ako je temperatura viša od 30°C, a vlaga viša od 80%, debeljina materijala za izolaciju treba biti najmanje 20 mm kako bi se sprječila kondenzacija na površini izolacije.

5.4 Priprema električnog ožičenja

5.4.1 O pripremi električnog ožičenja



INFORMACIJE

Također, pročitajte mjere opreza i uvjete navedene u poglavlju "Opće mjere opreza".



INFORMACIJE

Također pročitajte "6.7.4 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja" na stranici 19.



UPOZORENJE

- Ako N-faza napajanja nedostaje ili je pogrešna, moglo bi doći do kvara na opremi.
- Uspostavite pravilno uzemljenje. NE uzemljujte jedinicu na vodovodnu cijev, stabilizator napona ili uzemljenje telefona. Nepotpuno uzemljenje može prouzročiti strujni udar.
- Postavite potrebne osigurače ili prekidače.
- Električno ožičenje učvrstite kabelskim vezicama tako da kabeli NE dođu u kontakt s oštrim rubovima ili cijevima, osobito na strani visokog tlaka.
- NE upotrebljavajte obložene žice, upletene žice vodiča, produžne kable ili priključke sa zvjezdastog sustava. Mogu prouzročiti pregrijavanje, strujni udar ili požar.
- NE postavljajte kondenzator za brzanje u fazi, budući da je ova jedinica opremljena inverterom. Kondenzator za brzanje u fazi smanjit će performanse i može prouzročiti nezgode.



UPOZORENJE

- Sve radove oko ožičenja MORA izvršiti ovlašteni električari i MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.
- Električne priključke spojite na fiksno ožičenje.
- Sve lokalno nabavljene komponente i svi električni radovi MORAJU biti u skladu s važećim zakonima.



UPOZORENJE

Za kable napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.

6 Instalacija

6.1 Pregled: Postavljanje

Ovo poglavlje opisuje što trebate učiniti i znati na mjestu ugradnje da biste instalirali sustav.

Uobičajeni tijek rada

Instalacija se tipično sastoje od sljedećih faza:

- 1 Otvaranje jedinica
- 2 Montaža vanjske jedinice
- 3 Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo
- 4 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva
- 5 Punjenje rashladnog sredstva
- 6 Spajanje električnog ožičenja
- 7 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice

6.2 Otvaranje jedinice

6.2.1 Više o otvaranju jedinica

Ponekad morate otvoriti jedinicu. **Primjer:**

- Kod spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo
- Prilikom spajanja električnog ožičenja
- Prilikom radova na održavanju ili servisiranju

6 Instalacija



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

NE ostavljajte uređaj bez nadzora kada je s njega uklonjen servisni poklopac.




6.2.2 Za otvaranje vanjske jedinice



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

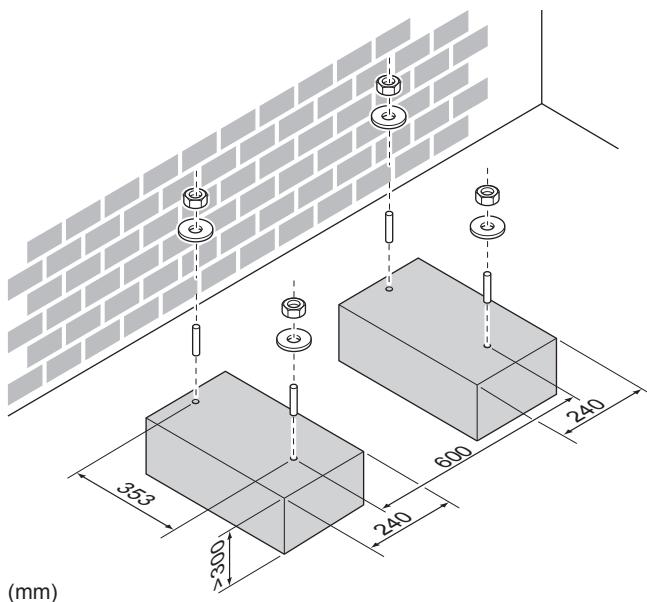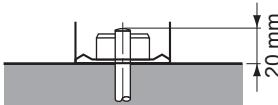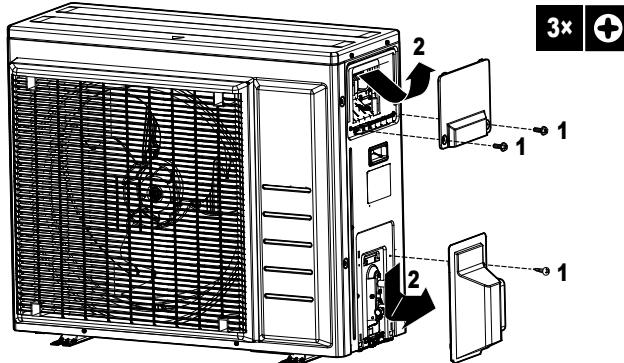

6.3 Montaža vanjske jedinice

6.3.1 O vješanju vanjske jedinice

Razdoblje

Vanjska i unutarnja jedinica moraju biti postavljene i učvršćene da bi se mogao spojiti cjevovod rashladnog sredstva.

Uobičajeni tijek rada

Postavljanje vanjske jedinice tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Priprema konstrukcije za postavljanje.
- 2 Postavljanje vanjske jedinice.
- 3 Priprema odvoda kondenzata.
- 4 Sprječavanje prevrtanja jedinice.
- 5 Zaštita jedinice od snijega i vjetra postavljanjem pokrova za snijeg i vjetrobranskih ploča. Vidi "Priprema mesta postavljanja" u "5 Priprema" na stranici 9.

6.3.2 Mjere opreza kod vješanja vanjske jedinice



INFORMACIJE

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u sljedećim poglavljima:

- Opće mjere opreza
- Priprema

6.3.3 Priprema konstrukcije za postavljanje

Provjerite je li podloga za postavljanje čvrsta i ravna kako jedinica ne bi uzrokovala vibracije ili buku tijekom rada.


U slučajevima gdje se vibracije mogu prenijeti na zgradu upotrijebite gumi otpornu na vibracije (lokalna nabava).

Kao što je prikazano na crtežu temelja, pričvrstite jedinicu s pomoću temeljnih svornjaka.

Pripremite 4 seta M8 ili M10 sidrenih vijaka, matice i podloške (lokalna nabava).

U svakom slučaju, ostavite najmanje 300 mm slobodnog prostora ispod jedinice. Osim toga, pazite da je jedinica postavljena najmanje 100 mm iznad maksimalne očekivane razine snijega. U tom slučaju, preporučuje se konstrukcija postolja.

6.3.4 Za instaliranje vanjske jedinice

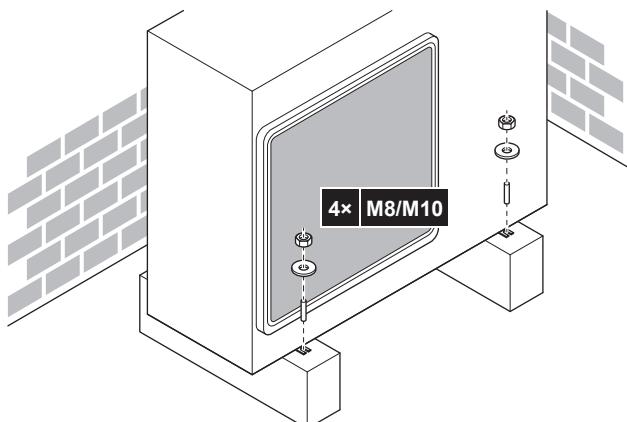

6.3.5 Priprema odvoda kondenzata

- Uvjerite se da kondenzirana voda može slobodno otjecati.
- Jedinicu postavite na podlogu kako bi se osiguralo dobro pražnjenje i izbjeglo nakupljanje leda.
- Oko temelja pripremite odvodni kanal, kojim će otpadna voda otjecati dalje od uređaja.
- Izbjegavajte pražnjenje vode na pješačku stazu tako da u slučaju niskih temperatura NE postane klizava.
- Ako jedinicu postavite na okvir, postavite vodootpornu ploču unutar 150 mm od dna jedinice kako biste sprječili prodiranje vode u jedinicu i izbjegli kapanje ispuštenе vode (pogledajte sliku u nastavku).

**OBAVIJEST**

Ako se jedinica postavlja u hladnom podneblju, poduzmite odgovarajuće mјere tako da se evakuirani kondenzat NE MOŽE zalediti.

**INFORMACIJE**


Više o dostupnim mogućnostima saznajte od svog dobavljača.

**OBAVIJEST**

Ispod jedinice ostavite najmanje 300 mm slobodnog prostora. Osim toga, jedinicu obavezno postavite najmanje 100 mm iznad očekivane razine snijega.

- 1 Upotrijebite ispusni čep za isput.

- 2 Upotrijebite crijevo od Ø16 mm (lokalna nabava).

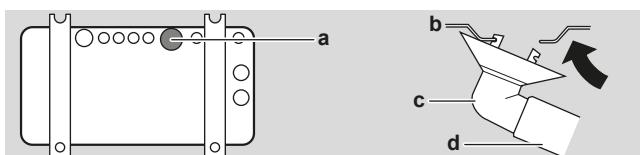


a Odljev kondenzata
b Donji okvir
c Ispusni čep
d Crijevo za kondenzat (lokalna nabava)

Za zatvaranje odvodnih rupa i učvršćivanje odvodnog nastavka**OBAVIJEST**


U hladnim područjima NEMOJTE za vanjsku jedinicu upotrebljavati nastavak, crijevo i kape (1, 2) za kondenzat. Poduzmite odgovarajuće mјere tako da se evakuirani kondenzat NE MOŽE zalediti.

- 1 Postavite odvodne kape 1 i 2 (pribor). Pazite da rubovi odvodnih kapa potpuno zatvaraju rupe..

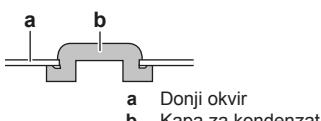

a Donji okvir
b Kapa za kondenzat

- 2 Postavite odvodni nastavak.

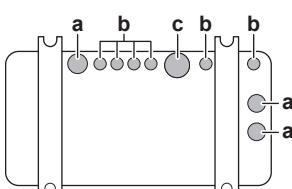

a Izljevni otvor. Postavite kapu za kondenzat (2).
b Izljevni otvor. Postavite kapu za kondenzat (1).
c Odvodna rupa za odvodni nastavak

6.3.6 Za sprečavanje prevrtanja vanjske jedinice


U slučaju postavljanja jedinice na mjestima gdje je snažan vjetar može nagnuti, poduzmite sljedeće mјere:

- 1 Pripremite 2 kabela kao što je naznačeno na ilustraciji (lokalna nabava).

- 2 Postavite 2 kabela preko vanjske jedinice.

- 3 Umetnite gumeni podložak (lokalna nabava) između kabela i vanjske jedinice kako biste spriječili grebanje boje kabelima.

- 4 Pričvrstite krajeve kabela i stegnjite ih.

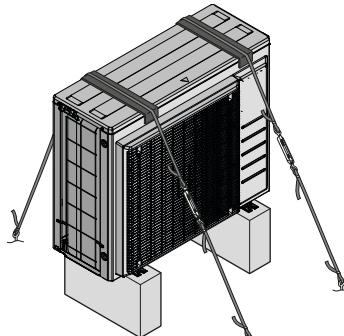**6.4 Priklučivanje cjevovoda rashladnog sredstva****6.4.1 O spajanju cjevovoda za rashladno sredstvo****Prije spajanja cjevovoda za rashladno sredstvo**

Utvrđite da su vanjska i unutarnja jedinica postavljene.

Uobičajeni tijek rada

Spajanje cjevovoda rashladnog sredstva obuhvaća:

- Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na unutarnju jedinicu
- Spajanje cjevovoda za rashladno sredstvo na vanjsku jedinicu
- Izoliranje cijevi rashladnog sredstva
- Držite na umu smjernice za:
 - Savijanje cijevi
 - Širenje završetaka cijevi
 - Korištenje zapornih ventila

6.4.2 Mjere opreza pri spajanju cijevi rashladnog sredstva**INFORMACIJE**

Također pročitajte mјere opreza i zahtjeve u slijedećim poglavljima:

- Opće mјere opreza
- Priprema

**OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA****OPREZ**

- Upotrijebite holender maticu pričvršćenu uz jedinicu.
- Za sprječavanje istjecanja plina, rashladno ulje nanesite samo na unutarnju površinu proširenja. Upotrijebite rashladno ulje za R32.
- NEMOJTE ponovo koristiti spojeve.

6 Instalacija



OPREZ

- NEMOJTE koristiti mineralna ulja na proširenom dijelu cijevi.
- NEMOJTE ponovno upotrebljavati cijevi iz prethodnih instalacija.
- Da se zajamči vijek trajanja, NIKADA uz ovu R32 jedinicu nemojte ugraditi sušilo. Materijal za isušivanje se može otopiti i oštetiti sustav.




OBAVIJEST

Uzmite u obzir slijedeće mjere kod cjevovoda rashladnog sredstva:

- Izbjegavajte da u rashladni krug uđe bilo što (npr. zrak) osim predviđenog rashladnog sredstva.
- Kada dodajete rashladno sredstvo upotrijebite samo R32.
- Kod instalacije koristite samo one alate (npr. manometar razvodnika) koji se upotrebljavaju isključivo za instalacije R410A i podnose tlak kako bi spriječili ulazak stranih tvari (npr. mineralnih ulja i vlage) u sustav.
- Cjevovod treba postaviti tako da proširenje na kraju cijevi NIJE izloženo mehaničkom naprezanju.
- Zaštite cjevovod kako je opisano u slijedećoj tablici da spriječite ulazak nečistoća, tekućine ili prašine u cijev.
- Pri postavljanju bakrenih cijevi kroz zidove potreban je velik oprez (vidi sliku dolje).



- Pri otpuštanju holender matici UVIJEK upotrijebite 2 ključa zajedno.
- Prilikom spajanja cijevi, za pritezanje holender matici UVIJEK zajedno upotrijebite viličasti i momentni ključ. Time ćete spriječiti oštećenja i propuštanje matici.

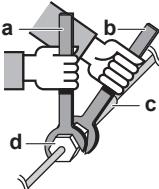

a Moment ključ
b Viličasti ključ
c Cjevna spojnica
d Holender matica

| Dimenzija cjevovoda (mm) | Moment sile stezanja (N·m) | Dimenzije holendera (A) (mm) | Oblik proširenja (mm) |
|--------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------------------|
| Ø6,4 | 15~17 | 8,7~9,1 | |
| Ø9,5 | 33~39 | 12,8~13,2 | |
| Ø12,7 | 50~60 | 16,2~16,6 | |

6.4.4 Smjernice za savijanje cijevi

Za savijanje upotrijebite alat za savijanje cijevi. Sva savijanja cijevi trebaju biti što nježnija (polumjer savijanja treba biti 30~40 mm ili veći).

6.4.5 Za proširivanje otvora cijevi




OPREZ

- Nepotpuno proširivanje može dovesti do ispuštanja rashladnog plina.
- NE upotrebljavajte proširenja višekratno. Upotrijebite nova proširenja kako biste spriječili istjecanje rashladnog plina.
- Upotrijebite matice s proširenjem koje su isporučene uz jedinicu. Upotreba drugačijih "holender" matica može prouzročiti istjecanje rashladnog plina.

1 Odrežite kraj cijev rezačem za cijevi.


2 Odstranite srh s odrezanim krajem okrenutim prema dolje tako da komadići NE uđu u cijev.

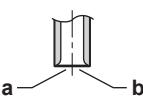

a Režite točno pod pravim kutovima.
b Uklonite srh.

3 Uklonite holender maticu s protupovratnog ventila i stavite holender maticu na cijev.

4 Proširite cijev. Postavite točno u položaj prikazan na sljedećoj ilustraciji.

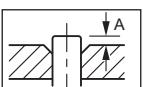


6.4.3 Smjernice pri spajanju rashladnog cjevovoda

Prilikom spajanja cijevi imajte na umu sljedeće smjernice:

- Prilikom postavljanja reducirajuće navojne matici unutarnju stranu proširenja premažite eterskim ili esterskim uljem. Prije nego što je čvrsto pritegnete, zakrenite je 3 do 4 puta rukom.

| | Alat za proširivanje za R32 (tip čeljusti) | Uobičajeni alat za proširivanje | |
|---|--|--------------------------------------|------------|
| | Tip spojke (čeljusti) (Tip Ridgid) | Tip s krilnom maticom (tip Imperial) | |
| A | 0~0,5 mm | 1,0~1,5 mm | 1,5~2,0 mm |

5 Proverite da li je proširenje dobro izvedeno.

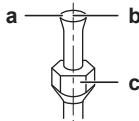

- a Unutarnja površina proširenja MORA biti bespriječorna.
- b Završetak cijevi MORA biti ravnomjerno proširen u savršenom krugu.
- c Pazite da je stavljen holender matica.

6.4.6 Korištenje zapornog ventila i servisnog priključka




OPREZ

NEMOJTE otvarati ventile prije dovršetka proširivanja završetka cijevi. To može dovesti do curenja rashladnog plina.

Za rukovanje zapornim ventilom


Imajte na umu sljedeće smjernice:

- Zaporni ventili tvornički su zatvoreni.
- Sljedeća ilustracija prikazuje dijelove zapornog ventila potrebne za rukovanje ventilom.

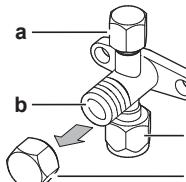


- a Servisni priključak i poklopac servisnog priključka
- b Klip ventila
- c Priključak vanjskog cjevovoda
- d Poklopac klipa

- Oba zaporna ventila držite otvorenima tijekom rada.
- NE primjenjujte preveliku silu na klip ventila. To može oštetići kućište ventila.
- Zaporni ventil UVIJEK pričvrstite viličastim ključem, a zatim moment ključem otpustite ili stegnite maticu s proširenjem. Viličasti ključ NE postavljajte na poklopac klipa ventila jer to može prouzročiti istjecanje rashladnog sredstva.

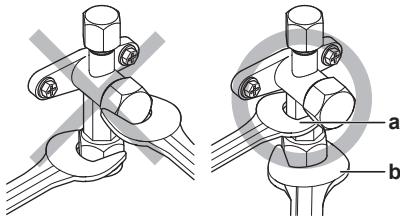

- a Viličasti ključ
- b Moment ključ


- Ako se očekuje da će radni tlak biti nizak (npr. tijekom hlađenja dok je vanjska temperatura niska), zabrtvite maticu s proširenjem u zapornom ventilu na plinovodu s pomoću silikonskog brtivila kako biste spriječili smrzavanje.

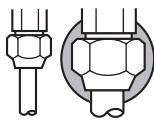

Silikonsko brtivo; pazite da ne bude pukotina.

Za otvaranje/zatvaranje zapornog ventila

- 1 Uklonite kapu sa zapornog ventila.
- 2 Umetnite imbus ključ (na strani tekuće faze: 4 mm, na strani plina: 4 mm) u zaporni ventil i okrećite ga:

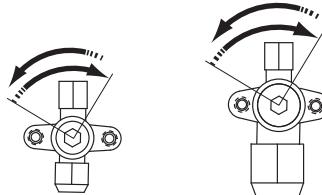


U smjeru suprotnom od kazaljki na satu za otvaranje.
U smjeru kazaljki na satu za zatvaranje.

- 3 Kada se zaporni ventil NE DA dalje okreći, prekinite okrećanje. Ventil je sada otvoren/zatvoren.

Za rukovanje poklopcom klipa ventila

- Poklopac klipa ventila zabrtvljen je na mjestu označenom strelicom. NE oštećujte ga.

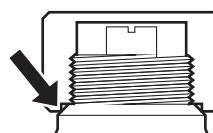

- Nakon korištenja zapornog ventila, stegnite kapu ventila i provjerite da rashladno sredstvo nigdje ne curi.

| Stavka | Moment zatezanja (N•m) |
|-------------------------------|--|
| Kapa priključka, tekuća faza | 21~28 |
| Kapa priključka, plinska faza | 21~28 ^(a) 49~59 ^(b) |

(a) Za razred 35
(b) Za razred 50+60

Za rukovanje poklopcom servisnog priključka

- UVIJEK upotrebljavajte gibljivu cijev za punjenje koja je opremljena s potisnim trnom za ventil, jer je servisni priključak ventila tipa Schrader.
- Nakon korištenja zapornog ventila, stegnite kapu ventila i provjerite da rashladno sredstvo nigdje ne curi.

| Stavka | Moment zatezanja (N•m) |
|-----------------------------|------------------------|
| Kapica servisnog priključka | 11~14 |

6.4.7 Spojevi između vanjskih i unutarnjih jedinica pomoću redukcija



INFORMACIJE

- Koristite redukcije ako promjer cijevi rashladnog sredstva unutarnje jedinice NE odgovara promjeru cijevi vanjske jedinice.
- Primijenite redukcije na strani unutarnje jedinice.
- UVIJEK upotrijebite iste promjere cijevi kao za spojeve na unutarnjoj jedinici.
- Pogledajte opcije redukcija u priručniku za postavljanje.

Na mjesto gdje dolazi holender matica na navoj priključka za spajanje vanjske jedinice, nanesite sloj rashladnog ulja.




OBAVIJEST

Da biste spriječili oštećenje navoja na priključku prejakinjem stezanjem 'holender' matice, upotrijebite odgovarajući zakretni ključ. Pazite da maticu NE stegnete previše, jer se manja cijev može oštetići (oko 2/3-1× normalnog momenta).

6 Instalacija

6.4.8 Za priključivanje cjevovoda rashladnog sredstva na vanjsku jedinicu

- Duljina cjevi.** Neka vanjski cjevovod bude što je moguće kraći.
 - Cjevne spojnice.** Zaštitite vanjski cjevovod od fizičkog oštećenja.
- 1 Spojite priključak rashladne tekućine s unutarnje jedinice sa zapornim ventilom tekućine vanjske jedinice.

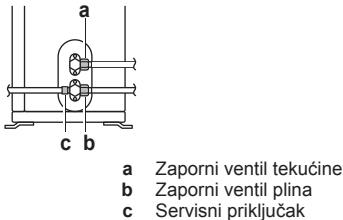

- 2 Spojite priključak za rashladni plin s unutarnje jedinice sa zapornim ventilom plina vanjske jedinice.

OBAVIEST

Preporučujemo postavljanje cjevovoda rashladnog sredstva između unutarnje i vanjske jedinice u kanal ili umotavanje cjevovoda rashladnog sredstva u završnu traku.

6.5 Provjera cjevovoda rashladnog sredstva

6.5.1 O provjeri cjevovoda rashladnog sredstva

Zabrtvijenost **unutarnjeg** cjevovoda rashladnog sredstva u vanjskoj jedinici tvornički je testirana i utvrđeno da nema curenja. Vi trebate provjeriti samo **vanjski** rashladni cjevovod vanjske jedinice.

Prije provjere cjevovoda rashladnog sredstva

Utvrđite da je rashladni cjevovod spojen između vanjske i unutarnje jedinice.

Uobičajeni tijek rada

Provjera cjevovoda rashladnog sredstva tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera ima li curenja na rashladnom cjevovodu.
- 2 Vakuumsko isušivanje da se iz cjevovoda rashladnog sredstva ukloni sva vлага, zrak ili dušik.

Ako postoji mogućnost da je u cjevovodu rashladnog sredstva prisutna vлага (na primjer, kišnica može ući u cjevovod), najprije izvršite donji postupak vakuumskog isušivanja sve dok se ne ukloni sva vлага.

6.5.2 Mjere opreza pri ispitivanju cjevi rashladnog sredstva

INFORMACIJE

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u sljedećim poglavljima:

- Opće mjere opreza
- Priprema

OBAVIEST

Koristite 2-stupanjsku vakuumsku sisaljku s nepovratnim ventilom, koja može vakumirati do tlaka od -100,7 kPa (-1,007 bar) (5 Torr apsolutnog tlaka). Pazite da ulje iz sisaljke ne poteče u suprotnom smjeru u sustav dok sisaljka ne radi.



OBAVIEST

Ovu vakuumsku crpu upotrijebite samo za R32. Upotreboru iste crpke za druga rashladna sredstva možete oštetiti crpu u jedinicu.



OBAVIEST

- Priklučite vakuumsku crpu na servisni priključak zapornog ventila plina.
- Pripazite da zaporni ventil plina i zaporni ventil tekućine budu dobro zatvoreni prije izvođenja provjere propusnosti ili vakuumskog isušivanja.

6.5.3 Za provjeru curenja



OBAVIEST

NE premašujte maksimalan radni tlak jedinice (pogledajte "PS High" na nazivnoj pločici jedinice).



OBAVIEST

Uvjerite se da je upotrijebljena ispitna sapunica nabavljena od Vašeg dobavljača opreme. Nemojte upotrebjavati običnu vodenu sapunicu jer može uzrokovati pucanje 'holender' maticе (vodena sapunica može sadržavati soli koje upijaju vlagu koja će se zalediti kada se cijev ohladi), i/ili dovesti do korozije 'holender' spojeva (u vodi sapunice može biti amonijaka koji uzrokuje nagrizanje između mjeđene maticе i proširenja bakarne cjevi).


- 1 Napunite sustav dušikom do tlaka na manometru od najmanje 200 kPa (2 bar). Preporučuje se stavljanje pod pritisak od 3000 kPa (30 bar) radi otkrivanja malih pukotina.
- 2 Provjerite postoji li curenje primjenom otopine za test mjehurićima na sve spojeve.
- 3 Ispustite sav dušik.

6.5.4 Za vakuumsko isušivanje



OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

NEMOJTE pokretati jedinicu ako je vakumirana.

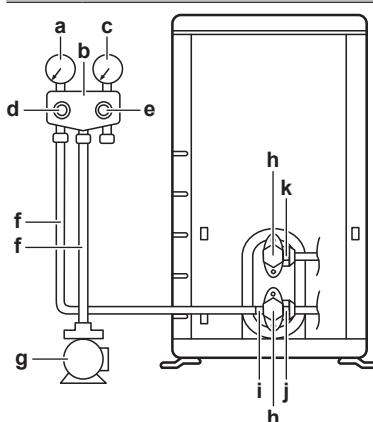

- a Niskotlačni manometar
- b Razvodnik manometara
- c Visokotlačni manometar
- d Niskotlačni ventil (Lo)
- e Visokotlačni ventil (Hi)
- f Crijeva za punjenje
- g Vakuumska sisaljka
- h Kape ventila
- i Servisni priključak
- j Zaporni ventil plinske faze
- k Zaporni ventil tekuće faze

- 1 Vakumirajte sustav dok tlak na razvodniku ne pokaže -0,1 MPa (-1 bar).
- 2 Ostavite tako 4-5 minuta pa provjerite tlak:

| Ako se tlak... | Događa se sljedeće... |
|----------------|---|
| Ne mijenja | U sustavu nema vlage. Postupak je završen. |
| Povisi | U sustavu ima vlage. Prijedite na sljedeći korak. |

- 3 Vakumirajte sustav najmanje 2 sata do konačnog vakuma od -0,1 MPa (-1 bar).
- 4 Nakon isključivanja crpke tlak provjeravajte barem još 1 sat.
- 5 Ako NE uspijete postići ciljni vakuum ili NE MOŽETE održati vakuum 1 sat, učinite sljedeće:
 - Ponovo provjerite ima li propuštanja.
 - Ponovo provedite postupak vakuumskog isušivanja.



OBAVIJEST

Obavezno otvorite zaporne ventile nakon spajanja rashladnog cjevovoda i obavljenog vakuumskog sušenja. Pokretanje sustava sa zatvorenim zapornim ventilima može pokvariti kompresor.



INFORMACIJE

Nakon otvaranja zapornog ventila moguće je da se tlak u cjevovodu rashladnog sredstva NE povisi. Između ostalog, to može biti prouzročeno zatvorenim ekspanzijskim ventilom u krugu vanjske jedinice, ali NIJE nikakva prepreka ispravnom radu jedinice.

6.6 Punjenje rashladnog sredstva

6.6.1 O izmjeni rashladnog sredstva

Vanjska jedinica je tvornički napunjena rashladnim sredstvom, ali u nekim slučajevima može biti potrebno sljedeće:

| Što | Kada |
|--|---|
| Punjenje dodatnog rashladnog sredstva | Kada je ukupna duljina cijevi tekuće faze veća od navedene (vidi kasnije). |
| Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva | Primjer: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kod premještanja sustava. ▪ Nakon curenja. |

Punjjenje dodatnog rashladnog sredstva

Prije punjenja dodatnog rashladnog sredstva, utvrđite da je **vanjski** cjevovod vanjske jedinice ispitana (tlačna proba, vakuumsko sušenje).



INFORMACIJE

Ovisno o jedinicama i/ili uvjetima instalacije, može biti potrebno prethodno spojiti električno ozičenje da biste mogli puniti rashladno sredstvo.

Tipičan redoslijed rada – Punjenje dodatnog rashladnog sredstva tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Određivanje treba li i koliko dodatnog punjenja.
- 2 Ako treba, napuniti dodatno rashladno sredstvo.
- 3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima i njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

Potpuno ponovno punjenje rashladnog sredstva

Prije potpunog ponovnog punjenja rashladnog sredstva, obavezno treba biti učinjeno sljedeće:

- 1 Sve rashladno sredstvo je uklonjeno iz sustava.
- 2 Ispitan je **vanjski** cjevovod vanjske jedinice (tlačna proba, vakuumsko sušenje).

- 3 Izvršeno je vakuumsko sušenje **nutarnjeg** cjevovoda rashladnog sredstva vanjske jedinice.



OBAVIJEST

Prije dovršetka ponovnog punjenja izvedite vakuumsko isušivanje i na unutarnjem cjevovodu rashladnog sredstva vanjske jedinice.

Tipičan redoslijed rada – Potpuno ponovno punjenje dodatnog rashladnog sredstva tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Određivanje koliko rashladnog sredstva puniti.
- 2 Punjenje rashladnog sredstva.
- 3 Ispunjavanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima i njeno postavljanje unutar vanjske jedinice.

6.6.2 O rashladnom sredstvu

Proizvod sadrži fluorirane stakleničke plinove. NE ispušljajte plinove u atmosferu.

Vrsta rashladnog sredstva: R32

Vrijednost potencijala globalnog zatopljenja (GEP): 675



UPOZORENJE: ZAPALJIVI MATERIJAL

Rashladno sredstvo u sustavu je blago zapaljivo.



UPOZORENJE

Uredaj treba biti pohranjen u prostoriji u kojoj nema stalno uključenih izvora paljenja (primjer: otvoreni plamen, uključeni plinski uređaj ili uključeni električni grijач).



UPOZORENJE

- NEMOJTE bušiti ili paliti dijelove kruga rashladnog sredstva.
- NEMOJTE koristiti nikakva sredstva za ubrzavanje odleđivanja ili čišćenje, osim onih koje je preporučio proizvođač.
- Imajte na umu da rashladno sredstvo u sustavu nema mirisa.



UPOZORENJE

Rashladno sredstvo u jedinici je blago zapaljivo, ali normalno NE curi iz sustava. Ako rashladno sredstvo procuruje u prostoriju, u dodiru s plamenikom, grijaćem ili štednjakom može dovesti do požara ili stvaranja štetnog plina.

Isključite sve uređaje za grijanje plamenom, prozračite prostoriju i obratite se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj.

NEMOJTE upotrebljavati uređaj dok serviser ne potvrdi da je popravljen dio iz kojeg je curilo rashladno sredstvo.

6.6.3 Mjere opreza kod punjenja rashladnog sredstva



INFORMACIJE

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u sljedećim poglavljima:

- Opće mjere opreza
- Priprema

6 Instalacija

6.6.4 Za određivanje dodatne količine rashladnog sredstva

| Ako ukupna duljina cjevovoda tekućine iznosi... | Tada... |
|---|--|
| ≤30 m | NE ulijevajte dodatno rashladno sredstvo. |
| >30 m | R=(ukupna duljina (m) cjevovoda tekućine-30 m)×0,020 R=dodatno punjenje (kg)(zaokruženo u jedinicama od 0,1 kg) |



INFORMACIJE

Duljina cjevovoda jest jednosmjerna duljina cjevovoda tekućine.

6.6.5 Za određivanje količine kompletног punjenja



INFORMACIJE

Ako je potrebno kompletно punjenje, ukupno punjenje rashladnog sredstva iznosi: tvorničko punjenje rashladnog sredstva (pogledajte nazivnu pločicu jedinice) + utvrđena dodatna količina.

6.6.6 Za punjenje dodatnog rashladnog sredstva



UPOZORENJE

- Upotrebljavajte samo rashladno sredstvo R32. Druge tvari mogu prouzročiti eksploziju i nezgode.
- R32 sadrži fluorirane stakleničke plinove. Vrijednost njegova potencijala globalnog zatopljenja (GWP) je 675. NE ispušljajte te plinove u atmosferu.
- Prilikom punjenja rashladnog sredstva, UVIJEK nosite zaštitne rukavice i naočale.



OPREZ

Da biste izbjegli kvar kompresora, NE punite više od dopuštene količine rashladnog sredstva.


Preduvjet: Prije punjenja rashladnog sredstva, utvrđite da je cjevod vod spojen i ispitana (tlačna proba i vakuumsko sušenje).

- Priklučite bocu rashladnog sredstva na servisni priključak.
- Napunite dodatnu količinu rashladnog sredstva.
- Otvorite zaporni ventil plina.

Ako je u slučaju rastavljanja ili premještanja sustava potrebno ispumpavanje, više informacija potražite pod naslovom "12.2 Za ispumpavanje" na stranici 24.

6.6.7 Za pričvršćivanje naljepnice o fluoriranim stakleničkim plinovima

- Popunite naljepnicu na slijedeći način:

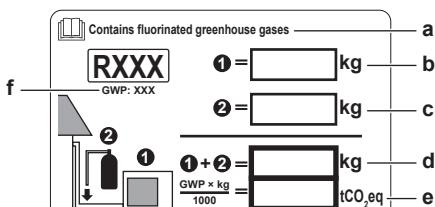

- Ako je s jedinicom isporučena višejezična naljepnica o fluoriranim stakleničkim plinovima (vidi pribor) skinite dio na odgovarajućem jeziku i zalijepite na vrh od a.
- Tvornički punjeno rashladno sredstvo: pogledajte nazivnu pločicu jedinice

- c Napunjena dodatna količina rashladnog sredstva
- d Ukupno punjenje rashladnog sredstva
- e Emisije stakleničkih plinova ukupnog punjenja rashladnog sredstva izražene u tonama ekvivalenta CO₂
- f GWP = Potencijal globalnog zagrijavanja



OBAVIJEST

U Europi se emisije stakleničkih plinova ukupnog punjenja rashladnog sredstva u sustavu (izražene u tonama ekvivalenta CO₂) upotrebljavaju za određivanje intervala održavanja. Pridržavajte se mjerodavnih zakona.

Formula za izračun emisija stakleničkih plinova: vrijednost GWP-a rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

- Natpis pričvrstite na unutrašnji dio vanjske jedinice blizu zapornih ventila za plin i tekućinu.

6.7 Spajanje električnog ožičenja

6.7.1 Više o spajanju električnog ožičenja

Prije spajanja električnog ožičenja

Provjerite:

- Da je cjevod rashladnog sredstva spojen i ispitana
- Da su spojene cijevi za vodu

Uobičajeni tijek rada

Spajanje električnog ožičenja tipično se sastoji od sljedećih faza:

- Utvrđiti odgovara li sustav električnog napajanju električnim specifikacijama jedinica.
- Spajanje električnog ožičenja na vanjsku jedinicu.
- Spajanje električnog ožičenja na unutarnju jedinicu.
- Spajanje glavnog električnog napajanja.

6.7.2 Mjere opreza za spajanje električnog ožičenja



INFORMACIJE

Također pročitajte mjere opreza i zahtjeve u slijedećim poglavljima:

- Opće mjere opreza
- Priprema



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA



UPOZORENJE

Za kabele napajanja UVIJEK upotrebljavajte višežilni kabel.



UPOZORENJE

Upotrijebite tip prekidača s odvajanjem svih polova s najmanje 3 mm raspore između kontakata, koji pruža potpuno odvajanje pod nadnaponom kategorije III.



UPOZORENJE

Ako je oštećen kabel za napajanje, MORA ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni servis ili slične stručne osobe kako bi se izbjegle opasnosti.




UPOZORENJE

NEMOJTE spajati žicu napajanja na unutarnju jedinicu. To može dovesti do strujnog udara ili požara.

| | UPOZORENJE |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> NEMOJTE upotrebljavati lokalno kupljene električne dijelove unutar proizvoda. Električno napajanje crpke za kondenzat, itd., nemojte dovoditi razvodom iz rednih stezaljki. To može dovesti do strujnog udara ili požara. |
| | UPOZORENJE Držite ožičenje spajanja između jedinica dalje od bakarnih cijevi koje nemaju toplinsku izolaciju jer te cijevi mogu biti vrlo vruće. |

| | OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA |
|--|---|
| | <p>Svi električni dijelovi (uključujući termistore) su pod naponom električnog napajanja. Ne dodirujte ih golim rukama.</p> |

| | OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA |
|--|---|
| | <p>Prije servisiranja odspojite napajanje, pričekajte više od 10 minute pa izmjerite napon na stezaljkama kondenzatora glavnog strujnog kruga ili električnim komponentama. Napon MORA biti manji od 50 V DC da biste mogli dodirnuti električne komponente. Lokaciju stezaljki potražite u shemi ožičenja.</p> |

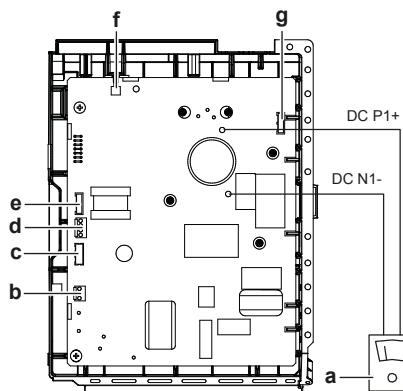

- a Multimetar (raspon napona istosmjerne struje)
- b S80 – dovodna žica prekretnog elektroventila
- c S20 – dovodna žica električnog ekspanzionog ventila
- d S40 – dovodna žica termo-releja preopterećenja
- e S90 – dovodna žica termistora
- f SVJETLEĆE DIODE
- g S70 – dovodna žica motora ventilatora

6.7.3 Smjernice za spajanje električnog ožičenja

Imajte na umu sljedeće:

- Ako se koriste upletene žice vodiča, na vrh stavite okruglu kabelsku stopicu na gnječenje. Okrugli priključak postavite na žicu sve do pokrivenog dijela pa ga pričvrstite odgovarajućim alatom.




- Za ugradnju žica primjenite sljedeće metode:

| Tip žice | Način postavljanja |
|--|--|
| Jednožilna žica | <p>a Uvijena jednožilna žica b Vijak c Ravna podloška</p> |
| Upletena žica vodiča s okruglom kabelskom stopicom | <p>a Priključak b Vijak c Ravna podloška O Dopušteno X Nije dopušteno</p> |

Momenti stezanja

| Stavka | Moment sile stezanja (N·m) |
|-----------------|----------------------------|
| M4 (X1M) | 1,5~1,6 |
| M4 (uzemljenje) | |

- Ako se koristi jednožilni kabel, obavezno uvrnite kraj vodiča. Nepravilna izvedba vodova može uzrokovati zagrijavanje ili požar.
- Žica uzemljenja između rasterećenja voda i stezaljke mora biti dulja od drugih žica.

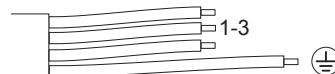

6.7.4 Specifikacije standardnih komponenti ožičenja


| Komponenta | RZAG35A, RZAG50A | RZAG60A ^(a) |
|---------------------------------------|---|---|
| Kabel električnog napajanja | Napon | 220~240 V |
| | Faza | 1~ |
| | Frekvencija | 50 Hz |
| | Dimenzije žice | 3-žilni kabel 2,5 mm ² ~4,0 mm ² H05RN-F (60245 IEC 57) |
| Kabel za međuvezu (unutarnja↔vanjska) | 4-žilni kabel 1,5 mm ² ~2,5 mm ² i primjenljivo za 220~240 V H05RN-F (60245 IEC 57) | |
| Preporučeni vanjski osigurač | 16 A | 20 A |
| Strujni zaštitni prekidač - FID | MORA zadovoljavati važeće propise | |

- (a) Električna oprema u skladu s EN/IEC 61000-3-12.
(Europski/Medunarodni Tehnički Standard propisuje ograničenje za harmonične struje proizvedene opremom koja je priključena na sustav javne niskonaponske mreže s ulaznom strujom od >16 A i ≤75 A po fazi.)

6 Instalacija

6.7.5 Za spajanje električnog ožičenja vanjske jedinice

1 Uklonite poklopac razvodne kutije.

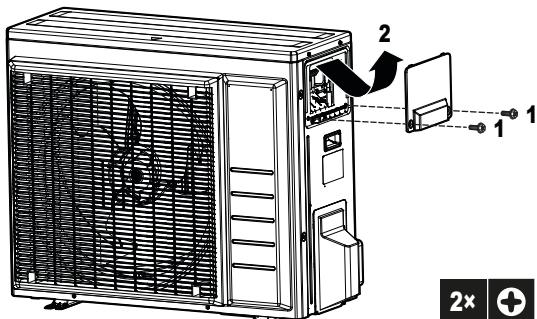


2 Skinite izolaciju (20 mm) sa žica.




- a Izolaciju skinite samo do ove točke
- b Prekomerno skidanje izolacije može dovesti do udara struje ili propuštanja.

3 Otvorite stezaljku žice.

4 Spojite spojni kabel i električno napajanje kako slijedi:

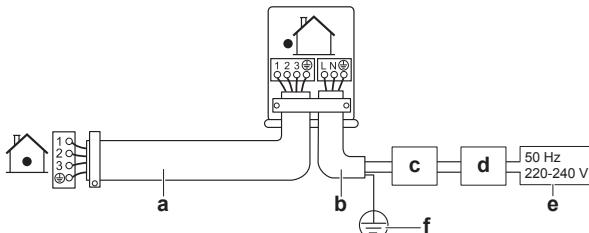

- a Kabel za međuvezu
- b Kabel električnog napajanja
- c Vanjski osigurač
- d Strujni zaštitni prekidač - FID
- e Električno napajanje
- f Uzemljenje

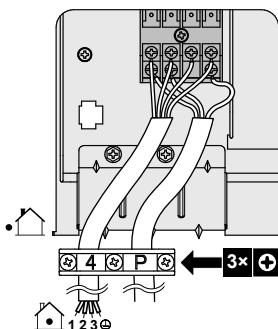

5 Dobro stegnite vijke rednih stezaljki. Preporučujemo uporabu križnog odvijača.

6 Postavite poklopac razvodne kutije.

6.8 Dovršetak postavljanja vanjske jedinice


6.8.1 Za dovršetak postavljanja vanjske jedinice



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

- Sa sigurnošću utvrdite da je sustav pravilno uzemljen.
- Prije servisiranja isključite električno napajanje.
- Prije nego uključite električno napajanje stavite na mjesto poklopac razvodne kutije.

1 Izolirajte i pričvrstite cijevi rashladnog sredstva i spojni kabel na sljedeći način:

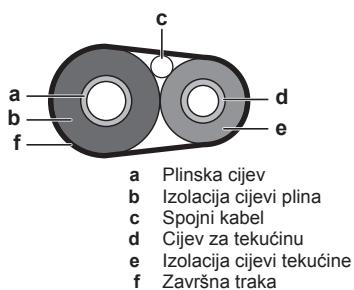


2 Postavite servisni poklopac.

6.8.2 Za zatvaranje vanjske jedinice



OBAVIJEST

Prilikom zatvaranja poklopca vanjske jedinice pazite da moment pritezanja NE premaši 1,3 N·m.

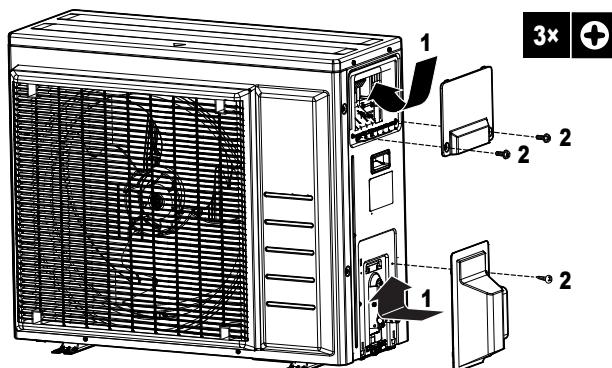

6.9 O kompresoru



OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

- Upotrijebite rezač cijevi za da biste uklonili kompresor.
- NEMOJTE koristiti plamen za lemljenje.
- Upotrebljavajte samo odobrena rashladna sredstva i maziva.



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

NE dodirujte kompresor golim rukama.

7 Konfiguracija

7.1 Funkcija spremnosti za štednju struje

7.1.1 O funkciji spremnosti za štednju struje

Ovaj način rada isključuje napajanje vanjske jedinice i stavlja unutarnju jedinicu u štedno stanje spremnosti (standby), čime se smanjuje potrošnja energije klima uređaja.

Ovaj način rada je primjenjiv samo za vanjske jedinice: RZAG35A, RZAG50A, RZAG60A i unutarnjih jedinica: FTXM.



INFORMACIJE

Funkcija spremnosti za štednju struje se može koristiti SAMO za gore navedene jedinice.



UPOZORENJE

Prije spajanja ili odvajanja priključnice, sa sigurnošću utvrđite da je isključeno električno napajanje.




INFORMACIJE

Potrebna je priključnica odabira spremnosti za štednju struje ako je priključena unutarnja jedinica nije jedna od gore navedenih.

7.1.2 Postupak uključivanja funkcije spremnosti za štednju struje

Preduvjet: Glavno električno napajanje MORA biti isključeno.

- 1 Uklonite servisni poklopac.
- 2 Odvojite priključnicu odabira spremnosti za štednju struje.

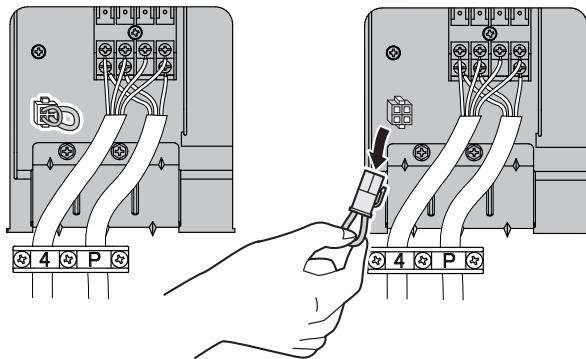

- 3 Uključite glavno električno napajanje.

8 Puštanje u pogon

8.1 Pregled: puštanje u pogon

U ovom poglavlju opisano je što morate učiniti i znati kako biste sustav nakon postavljanja pustili u rad.

Uobičajeni tijek rada

Puštanje u pogon obično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Provjera "Popisa provjera prije puštanja u rad".
- 2 Obavljanje probnog rada sustava.

8.2 Mjere opreza kod puštanja u rad



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA



OPREZ

NEMOJTE provoditi postupak ispitivanja dok radite na unutarnjim jedinicama.

Dok provodite postupak ispitivanja, NEe samo vanjska jedinica nego i vanjske jedinice će također raditi. Rad na unutarnjoj jedinici dok provodite postupak ispitivanja je opasan.



OPREZ

NEMOJTE stavljamte prst, šipke ili druge predmete u ulazne ili izlazne ispuhe. NEMOJTE uklanjati zaštitu ventilatora. Budući da se ventilator vrti velikom brzinom, uzrokovat će povredu.

Tijekom probnog rada vanjska jedinica i unutarnje jedinice će se pokrenuti. Sa sigurnošću utvrđite da su završene sve pripreme svih unutarnjih jedinica (vanjski cjevovod, električno ožičenje, odzračivanje, ...). Pojedinosti potražite u priručniku za postavljanje unutarnjih jedinica.

8.3 Kontrolni popis prije puštanja u pogon

Nakon postavljanja jedinice, najprije provjerite slijedeće stavke. Nakon provedbe svih donjih provjera, jedinica se MORA zatvoriti i TEK TADA se može uključiti napajanje jedinice.

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Unutarnja jedinica pravilno je postavljena. |
| <input type="checkbox"/> | Vanjska jedinica pravilno je postavljena. |
| <input type="checkbox"/> | Sustav je pravilno uzemljen i terminali uzemljenja su zategnuti. |
| <input type="checkbox"/> | Osigurač ili lokalno postavljeni zaštitni uređaji postavljaju se u skladu su s ovim dokumentom i NE smiju biti premošteni. |
| <input type="checkbox"/> | Napon napajanja mora odgovarati naponu na identifikacijskoj naljepnici uređaja. |
| <input type="checkbox"/> | NEMA olabavljениh spojeva niti oštećenih električnih dijelova u razvodnoj kutiji. |
| <input type="checkbox"/> | NEMA oštećenih dijelova niti prikliještenih cijevi unutar unutarnje i vanjske jedinice. |
| <input type="checkbox"/> | Rashladno sredstvo NE curi. |
| <input type="checkbox"/> | Cijevi rashladnog sredstva (plina i tekućine) toplinski su izolirane. |
| <input type="checkbox"/> | Postavljene su cijevi odgovarajuće veličine i cijevi su pravilno izolirane. |
| <input type="checkbox"/> | Zaporni ventili (plina i tekućine) na vanjskoj jedinici potpuno su otvoreni. |
| <input type="checkbox"/> | Sljedeća lokalna ožičenja postavljena su između vanjske i unutarnje jedinice u skladu s ovim dokumentom i važećim zakonima. |
| <input type="checkbox"/> | Ovod kondenzata Provjerite ističe li odvod neometano. |
| <input type="checkbox"/> | Moguća posljedica: Kondenzirana voda može kapati. |
| <input type="checkbox"/> | Unutarnja jedinica prima signal od korisničkog sučelja . |
| <input type="checkbox"/> | Za spojni kabel upotrijebljene su propisane žice. |

9 Predaja korisniku

8.4 Kontrolni popis tijekom puštanja u pogon

| | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Za postupak odzračivanja . |
| <input type="checkbox"/> | Za probni rad . |

8.5 Za probni rad

Preduvjet: Električno napajanje MORA biti propisanog raspona.

Preduvjet: Probni pogon treba obaviti u načinu hlađenja ili grijanja.

Preduvjet: Probni rad treba provesti u skladu sa priručnikom za upotrebu unutarnje jedinice kako biste se uvjerili da sve funkcije i dijelovi pravilno rade.

- 1 U postupku hlađenja, izaberite najnižu temperaturu koja se može programirati. U postupku grijanja, izaberite najvišu temperaturu koja se može programirati. Probni rad se može onemogućiti ako je potrebno.
- 2 Po završetku probnog rada postavite temperaturu na normalnu razinu. U modu hlađenja: 26~28°C, u modu grijanja: 20~24°C.
- 3 Sustav prestaje s radom 3 minute nakon isključivanja jedinice.



INFORMACIJE

- Čak i kada je jedinica isključena, ona troši struju.
- Kada se nakon nestanka struja ponovo vrati, uspostaviti će se prethodno izabrani način rada.

8.6 Uključivanje vanjske jedinice

Više informacija o konfiguraciji i puštanju sustava u rad potražite u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice.

9 Predaja korisniku

Kada se završi probni rad i jedinica ispravno radi, korisniku obavezno objasnite sljedeće:

- Provjerite ima li korisnik tiskanu dokumentaciju i zamolite ga/je da je čuva za buduću upotrebu. Obavijestite korisnika da cijelovitu dokumentaciju može pronaći na URL-u navedenom ranije u ovom priručniku.
- Objasnite korisniku kako se pravilno upravlja sustavom i što mora napraviti u slučaju problema.
- Pokažite korisniku koje radnje mora obavljati u svrhu održavanja jedinice.
- Upoznjite korisnika sa savjetima za uštedu energije kako je opisano u priručniku za rukovanje.

10 Održavanje i servisiranje



OBAVIJEST

Održavanje MORA provoditi ovlašteni instalater ili servisni tehničar.

Preporučujemo da obavite održavanje najmanje jednom godišnje. Međutim, važeći zakonski propisi mogu zahtijevati kraće rokove održavanja.



OBAVIJEST

U Europi se emisije stakleničkih plinova ukupnog punjenja rashladnog sredstva u sustavu (izražene u tonama ekvivalenta CO₂) upotrebljavaju za određivanje intervala održavanja. Pridržavajte se mjerodavnih zakona.

Formula za izračun emisija stakleničkih plinova: vrijednost GWP-a rashladnog sredstva × ukupno punjenje rashladnog sredstva [u kg] / 1000

10.1 Pregled: održavanje i servisiranje

Ovo poglavlje sadrži informacije o:

- Godišnje održavanje vanjske jedinice

10.2 Mjere opreza pri održavanju



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA



OBAVIJEST: Opasnost od elektrostatickog pražnjenja

Prije obavljanja bilo kakvog održavanja ili servisnih radova dodirnite metalni dio jedinice kako biste uklonili statički elektricitet i zaštitali tiskanu pločicu.



UPOZORENJE

- Prije obavljanja bilo kakvih radova na održavanju i popravcima, UVJEK isključite krug na prekidaču kruga na priključnoj ploči, izvadite osigurače ili otvorite zaštitne naprave jedinice.
- NE dodirujte dijelove koji su bili pod naponom 10 minuta nakon što je prekinuto napajanje, jer još uvijek postoji opasnost od visokog napona.
- Napominjemo da neki dijelovi električnih komponenti mogu biti jako vrući.
- Budite oprezni da NE dodirnete vodički dio.
- NE ispirite uređaj vodom. To može prouzročiti strujne udare ili požar.

10.3 Popis provjera za godišnje održavanje unutarnje jedinice

Sljedeće stavke provjerite najmanje jednom godišnje:

- Izmjenjivač topline

Izmjenjivač topiline vanjske jedinice može se začepiti prašinom, nečistoćama lišćem i drugim. Preporučujemo čišćenje izmjenjivača topiline jednom godišnje. Začepljeni izmjenjivač topiline može dovesti do preniskog ili previsokog tlaka što će rezultirati lošijim performansama.

11 Uklanjanje problema

11.1 Pregled: uklanjanje problema

U ovom je poglavlju opisano što trebate učiniti u slučaju problema.

Ono sadrži informacije o rješavanju problema na temelju simptoma.

Prije otklanjanja smetnji

Obavite temeljni vizualni pregled jedinice i potražite očite greške kao što su olabavljeni spojevi ili neispravno ožičenje.

11.2 Mjere opreza kod otklanjanja smetnji



UPOZORENJE

- Kada obavljate pregled na razvodnoj kutiji jedinice, UVIJEK provjerite je li jedinica odvojena od električne mreže. Isključite odgovarajući prekidač.
- Ako se aktivira sigurnosni uređaj, zaustavite jedinicu i pronađite zašto se sigurnosni uređaj aktivirao prije nego što ga resetirate. NIKADA ne premošćujte sigurnosne uređaje i ne mijenjajte njihove vrijednosti s tvornički zadanih postavki. Ako ne možete pronaći uzrok problema, obratite se dobavljaču.



OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA



UPOZORENJE

Sprječite opasnost zbog nehotičnog resetiranja rastavne toplinske sklopke: ovaj se uređaj NE SMIJE napajati putem vanjskog sklopnog uređaja, kao što je vremenski programator, niti priključiti u strujni krug koji redovito uključuje i isključuje komunalna služba.



OPASNOST: RIZIK OD OPEKLINA

11.3 Rješavanje problema na temelju simptoma

11.3.1 Simptom: Jedinice mogu pasti, vibrirati ili praviti buku

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|--|--|
| Unutarnje jedinice nisu pouzdano instalirane | Instalirajte unutarnje jedinice dobro osigurane. |

11.3.2 Simptom: jedinica NE grijе i ne hlađi prema očekivanom

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|--|--------------------------------------|
| Pogrešan priključak električnih vodiča | Spojite ispravno električne vodiče. |
| Curenje plina | Provjerite ima li propuštanja plina. |

11.3.3 Simptom: Propuštanje vode

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|--|---|
| Nepotpuna toplinska izolacija (cijevi za plin i tekućinu, unutrašnji dijelovi produžetka crijeva za kondenzat) | Sa sigurnošću utvrdite da je toplinska izolacija cijevi i crijeva za kondenzat potpuna. |
| Nepravilno spojen odvod kondenzata | Učvrstite odvod. |

11.3.4 Simptom: Električno propuštanje

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|-------------------------------|--|
| Uređaj NIJE pravilno uzemljen | Provjerite i popravite spojeve uzemljenja. |

11.3.5 Simptom: Jedinica NE radi ili je oštećena pregaranjem

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|--|---------------------|
| Ožičenje NIJE izvedeno u skladu sa specifikacijama | Ispravite ožičenje. |

11.3.6 Simptom: Unutarnja jedinica radi samo sa stalnom brzinom ventilatora, nije moguće mijenjati brzinu ventilatora

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|---|--|
| Unutarnja jedinica ima stalnu brzinu ventilatora u načinu hlađenja kada temperaturama vanjskog okoliša padne ispod -10°C. | To je normalno ponašanje. Sve će brzine ventilatora postati dostupne kada se temperatura vanjskog okoliša podigne. |

11.3.7 Simptom: Jedinica prelazi u način rada Odleđivanja čak i kada izmjenjivač topline nije zaleden

| Mogući uzroci | Korektivni postupci |
|---|---|
| To je normalno ponašanje, vezano na pouzdanost sustava. | Ako je duljina cjevovoda <30 m a visinska razlika između unutarnje i vanjske jedinice je <20 m, tu funkciju možete isključiti presjecanjem premosnika J6 na tiskanoj pločici vanjske jedinice. Glavno električno napajanje MORA biti isključeno pri presjecanju premosnika. |

11.4 Pogrešna dijagnoza svjetleće diode na tiskanoj pločici vanjske jedinice

| LED je... | Dijagnoza |
|-----------|---|
| | trepće Normalno. <ul style="list-style-type: none">Provjerite unutarnju jedinicu. |
| | UKLJ. <ul style="list-style-type: none">Isključite napajanje i ponovo ga uključite, i provjerite LED u roku približno 3 minute. Ako se LED ponovo uključi kvar je na tiskanoj pločici vanjske jedinice. |
| | ISKLJ. <ul style="list-style-type: none">1 Napon napajanja (za štednju energije).2 Greška električnog napajanja.3 Isključite napajanje i ponovo ga uključite, i provjerite LED u roku približno 3 minute. Ako se LED ponovo uključi kvar je na tiskanoj pločici vanjske jedinice. |

OPASNOST: RIZIK OD STRUJNOG UDARA SA SMRTNIM POSLJEDICAMA

- Kada jedinica ne radi svjetleće diode na tiskanoj pločici su ugašene radi štednje energije.
- Čak i kada su svjetleće diode ugašene, redne stezaljke i tiskana pločica mogu biti pod naponom.


12 Odlaganje na otpad

12 Odlaganje na otpad



OBAVIEST

NEMOJTE pokušati rastaviti sustav sami: rastavljanje sustava za klimatizaciju, postupanje s rashladnim sredstvom, uljem i svim ostalim dijelovima, MORA biti provedeno u skladu s važećim propisima. Uređaji se u specijaliziranom pogonu MORAJU obraditi za ponovnu upotrebu, recikliranje i uklanjanje.

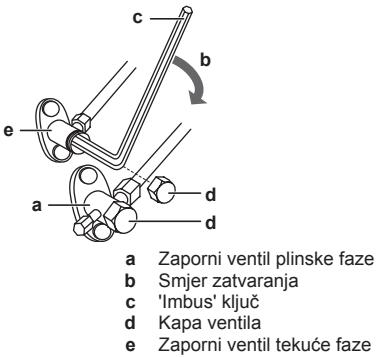

12.1 Pregledni prikaz: Zbrinjavanje otpada

Uobičajeni tijek rada

Zbrinjavanje otpisanog sustava tipično se sastoji od sljedećih faza:

- 1 Ispumpavanje je sustava.
- 2 Odnošenje sustava u poduzeće za obradu specijalnog otpada.



INFORMACIJE

Više pojedinosti potražite u servisnom priručniku.

12.2 Za ispumpavanje

Primjer: Radi zaštite okoliša obavite ispumpavanje prilikom premještanja ili odlaganja jedinice.



OBAVIEST

Uklonite dodatno rashladno sredstvo iz sustava prije pokretanja postupka ispumpavanja.



OPASNOST: RIZIK OD EKSPLOZIJE

Prepumpavanje – Curenje rashladnog sredstva. Ako želite prepumpati sustav, a postoji curenje u krugu rashladnog sredstva:

- NEMOJTE koristiti funkciju automatskog ispumpavanja kojom možete sve rashladno sredstvo iz sustava skupiti u vanjsku jedinicu. **Moguća posljedica:** Samoizgaranje i eksplozija kompresora zbog ulaska zraka u kompresor tijekom rada.
- Koristite zasebni sustav sakupljanja tako da jedinica kompresora NE mora raditi.



OBAVIEST

Tijekom postupka ispumpavanja zaustavite kompresor prije uklanjanja cjevovoda rashladnog sredstva. Ako tijekom ispumpavanja kompresor i dalje radi i zaporni ventil je otvoren, u sustav će se usisati zrak. Neuobičajeni tlak u krugu rashladnog sredstva može rezultirati kvarom kompresora ili oštećenjem sustava.

Postupkom ispumpavanja rashladno sredstvo potpuno će se izvući iz sustava u vanjsku jedinicu.

- 1 Skinite poklopac sa zapornog ventila za tekućinu i zapornog ventila za plin.
- 2 Provedite prisilno hlađenje. Vidi "12.3 Za pokretanje i zaustavljanje prisilnog hlađenja" na stranici 24.
- 3 Nakon 5-10 minuta (u slučaju jedinice postavljene na zid nakon 5-8 minuta), zatvorite zaporni ventil za tekućinu pomoću šesterokutnog ključa. U slučaju vrlo niskih temperatura okoline ($<-10^{\circ}\text{C}$), zatvorite zaporni ventil tekućine nakon samo 1 ili 2 minute.
- 4 Provjerite na razvodniku je li dosegnut vakuum.
- 5 Nakon 3-4 minute (u slučaju jedinice postavljene na zid nakon 6-7 minuta), zatvorite zaporni ventil za plin i zaustavite prisilno hlađenje.

12.3 Za pokretanje i zaustavljanje prisilnog hlađenja

Poстоje 2 načina za provedbu prisilnog hlađenja.

- **Postupak 1.** Koristeći sklopku ON/OFF unutarnje jedinice (ako postoji na unutarnjoj jedinici).
- **Postupak 2.** Upotrebom korisničkog sučelja unutarnje jedinice.

12.3.1 Da se pokrene/zaustavi prisilno hlađenje korištenjem 'ON/OFF' sklopke unutarnje jedinice

- 1 Držite pritisnutu sklopku ON/OFF najmanje 5 sekundi.

Rezultat: Jedinica počinje raditi.

i INFORMACIJE

Prisilno hlađenje automatski prestaje nakon 15 minuta.

- 2 Za ranije zaustavljanje rada, pritisnite sklopku ON/OFF.

12.3.2 Da se pokrene/zaustavi prisilno hlađenje korištenjem korisničkog sučelja unutarnje jedinice

- 1 Podesite način rada na **hlađenje**.

Za postupak, pogledajte poglavje "Izvođenje pokusnog rada" u priručniku za postavljanje unutarnje jedinice.

Napomena: Prisilno hlađenje će se automatski zaustaviti nakon otprilike 30 minuta.

- 2 Za ranije zaustavljanje rada, pritisnite sklopku ON/OFF.

i INFORMACIJE


Ako se koristi prisilno hlađenje, a vanjska temperatura je $<-10^{\circ}\text{C}$, sigurnosni uređaj može sprječiti rad. U takvoj situaciji zagrijte termistor vanjske temperature na vanjskoj jedinici do $\geq -10^{\circ}\text{C}$. **Rezultat:** Rad će se ponovo pokrenuti.

13 Tehnički podaci

Dio najnovijih tehničkih podataka dostupan je na regionalnoj mrežnoj stranici Daikin (s javnim pristupom). Svi najnoviji tehnički podatci dostupni su na stranici Daikin Business Portal (potrebna autentifikacija).

13.1 Električka shema

Shema ožičenja je isporučena s jedinicom, i nalazi se s unutrašnje strane vanjske jedinice (donja strana gornje ploče).
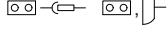
| Unificirana legenda za električne sheme | | | | | |
|---|--------------------------|--|---|---------------------------|--|
| Za primjenjene dijelove i brojčane oznake, pojedinstvo potražite u shemi ožičenja ove jedinice. Dijelovi su označeni arapskim brojevima u rastućem poretku za svaki dio i u donjem pregledu prikazani sa simbolom "*" u kodnoj oznaci dijela. | | | | | |
|  | : | AUTOMATSKI OSIGURAČ |  | : | ZAŠITNO UZEMLJENJE |
|  | : | PRIKLJUČCI |  | : | ZAŠITNO UZEMLJENJE (VIJAK) |
|   | : | PRIKLJUČNICA |  | : | ISPRAVLJAČ |
|  | : | UZEMLJENJE |  | : | PRIKLJUČNICA RELEJA |
|   | : | TERENSKO OŽIČENJE |  | : | PRIKLJUČNICA KRATKOG SPOJA |
|  | : | OSIGURAČ |  | : | STEZALJKA |
|  | : | UNUTARNJA JEDINICA |  | : | PRIKLJUČNA TRAKA |
|  | : | VANJSKA JEDINICA |  | : | PRITEZNICA ZA ŽICE |
| BLK : CRNA | GRN : ZELENA | PNK : RUŽIČASTA | WHT : BIJELA | | |
| BLU : PLAVA | GRY : SIVA | PRP, PPL : GRIMIZNA | YLW : ŽUTA | | |
| BRN : SMEĐA | ORG : NARANČASTA | RED : CRVENA | | | |
| A*P | : | TISKANA PLOČICA | PS | : | UKLJUČIVANJE ELEKTRIČNOG NAPAJANJA |
| BS* | : | TIPKALO UKLJUČENO/ISKLJUČENO, SKLOPKA RADA | PTC* | : | PTC TERMISTOR |
| BZ, H*O | : | ZUJALO | Q* | : | BIPOLARNI TRANZISTOR S IZOLIRANOM UPRAVLJAČKOM ELEKTRODOM (IGBT) |
| C* | : | KONDENZATOR | Q*DI | : | STRUJNI ZAŠITITNI PREKIDAČ - FID |
| AC*, CN*, E*, HA*, HE*, HL*, HN*, : | PRIKLJUČAK, PRIKLJUČNICA | Q*L | : | ZAŠTITA OD PREOPTEREĆENJA | |
| HR*, MR*_A, MR*_B, S*, U, V, | | Q*M | : | TERMO-SKLOPKA | |
| W, X*A, K*R_* | | R* | : | OTPORNIK | |
| D*, V*D | : | DIODA | R*T | : | TERMISTOR |
| DB* | : | DIODNI MOST | RC | : | PRIJEMNIK |
| DS* | : | DIP SKLOPKA | S*C | : | PREKIDAČ OGRANIČENJA |
| E*H | : | GRUJAČ | S*L | : | PREKIDAČ S PLOVKOM |
| F*U, FU* (ZA KARAKTERISTIKE, : | OSIGURAČ | S*NPH | : | OSJETNIK TLAKA (VISOKOG) | |
| POGLEDAJTE TISKANU | | S*NPL | : | OSJETNIK TLAKA (NISKOG) | |
| PLOČICU U VAŠOJ JEDINICI) | | S*PH, HPS* | : | TLAČNA SKLOPKA (VISOKI) | |
| FG* | : | PRIKLJUČNICA (UZEMLJENJE OKVIRA) | S*PL | : | TLAČNA SKLOPKA (NISKI) |
| H* | : | KABELSKI SVEŽANJ | S*T | : | TERMOSTAT |
| H*P, LED*, V*L | : | UPRAVLJAČKO SVJETLO, SVJETLEĆA DIODA | S*RH | : | OSJETNIK VLAGE |
| HAP | : | SVJETLEĆA DIODA (PRIKAZ RADA-ZELENO) | S*W, SW* | : | SKLOPKA ZA UKLJUČIVANJE |
| VISOKI NAPON | : | VISOKI NAPON | SA*, F1S | : | ODVODNIK PRENAPONA |
| IES | : | OSJETNIK INTELLIGENT EYE | SR*, WLU | : | PRIJEMNIK SIGNALA |
| IPM* | : | PAMETNI MODUL NAPAJANJA | SS* | : | SKLOPKA ZA ODABIR |
| K*R, KCR, KFR, KHuR, K*M | : | MAGNETSKI RELEJ | LIM | : | PLOČICA UČVRŠĆENJA REDNE STEZALJKE |
| L | : | FAZA | T*R | : | TRANSFORMATOR |
| L* | : | ZAVOJNICA | TC, TRC | : | ODAŠILJAČ |
| L*R | : | REAKTOR | V*, R*V | : | VARISTOR |
| M* | : | KORAČNI MOTOR | V*R | : | DIODNI MOST |
| M*C | : | MOTOR KOMPRESORA | WRC | : | BEŽIČNI DALJINSKI UPRAVLJAČ |
| M*F | : | MOTOR VENTILATORA | X* | : | STEZALJKA |
| M*P | : | MOTOR ODVODNE PUMPE | X*M | : | REDNA STEZALJKA (BLOK) |
| M*S | : | MOTOR NJIHANJA LAMELA | Y*E | : | ZAVOJNICA ELEKTRONIČKOG EKSPANZIONOG VENTILA |
| MR*, MRCW*, MRM*, MRN* | : | MAGNETSKI RELEJ | Y*R, Y*S | : | SVITAK PREKRETNOG ELEKTROMAGNETSKOG VENTILA |
| N | : | NEUTRALNA (NULLA) | Z*C | : | FERITNA JEZGRA |
| n*, N=* | : | BROJ PROLAZA KROZ FERITNU JEZGRU | ZF, Z*F | : | FILTAR ŠUMA |
| PAM | : | MODULACIJA AMPLITUDOM PULSA | | | |
| PCB* | : | TISKANA PLOČICA | | | |
| PM* | : | MODUL NAPAJANJA | | | |


13 Tehnički podaci

13.2 Shema cjevovoda

13.2.1 Shema cjevovoda: vanjska jedinica

Primjenjivo za: RZAG35A


Vanjska jedinica

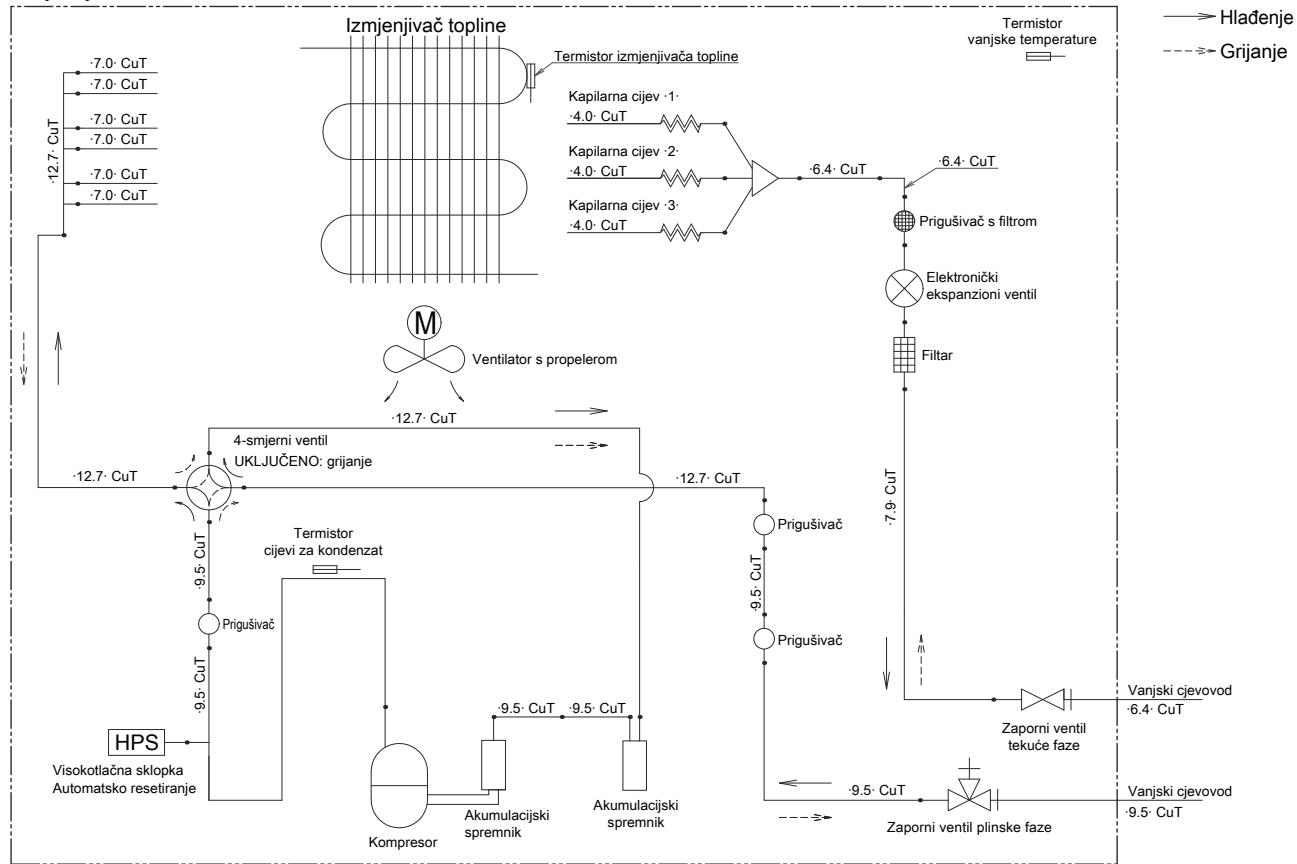

PED kategorije uređaja – Visokotlačna sklopka: kategorija IV; kompresor: kategorija II; ostali član. 4§3.

Primjenjivo za: RZAG50A, RZAG60A

Vanjska jedinica

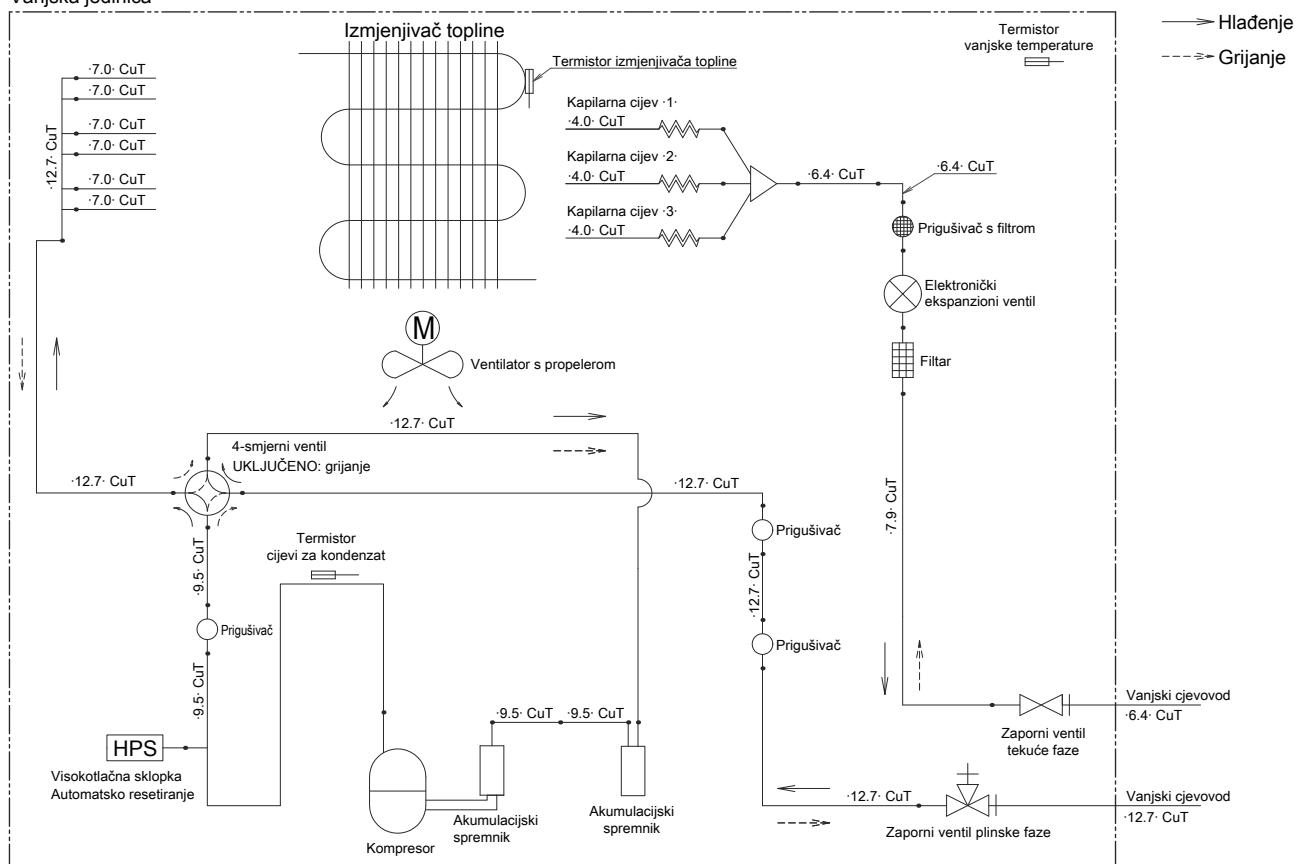

PED kategorije uređaja – Visokotlačna sklopka: kategorija IV; kompresor: kategorija II; ostali član. 4§3.

14 Rječnik

Zastupnik

Zastupnik za prodaju proizvoda.

Ovlašteni instalater

Tehnički obučena osoba kvalificirana za instalaciju proizvoda.

Korisnik

Osoba koja je vlasnik proizvoda i/ili njime rukuje.

Važeći zakoni

Sve međunarodne, europske, nacionalne i lokalne direktive, zakoni, propisi i/ili pravila koji su mjerodavni i važeći za određeni proizvod ili domenu.

Tvrtka za servisiranje

Kvalificirana tvrtka koja može obaviti ili koordinirati potreban servis proizvoda.

Priručnik za postavljanje

Priručnik s uputama specifičan za određeni proizvod ili aplikaciju u kojem je objašnjeno njihovo postavljanje, konfiguriranje i održavanje.

Priručnik za upotrebu

Priručnik s uputama specifičan za određeni proizvod ili aplikaciju u kojem je objašnjena njihova upotreba.

Upute za održavanje

Priručnik s uputama naveden za određeni proizvod ili aplikaciju objašnjava (ako je relevantno) postavljanje, konfiguriranje, uporabu i/ili održavanje proizvoda ili aplikacije.

Dodatac oprema

Naljepnice, priručnici, informativni listovi i oprema koji su isporučeni s proizvodom i koje treba instalirati u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Opcionalna oprema

Oprema koju je proizvela ili odobrila tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

Lokalna nabava

Oprema koju NIJE proizvela tvrtka Daikin i koja se može kombinirati s proizvodom u skladu s uputama u popratnoj dokumentaciji.

EAC

Copyright 2018 Daikin

DAIKIN INDUSTRIES CZECH REPUBLIC s.r.o.

U Nové Hospody 1/1155, 301 00 Plzeň Skvrňany, Czech Republic

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P540076-1A 2018.11